



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ

ISO 19085-6—
202
(Проект,
окончательная
редакция)

Оборудование деревообрабатывающее

БЕЗОПАСНОСТЬ

Часть 6

Станки фрезерные вертикальные с нижним расположением
шпинделя

(ISO 19085-6:2024, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Некоммерческой организацией «Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения» (Ассоциация «Древмаш») и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 70 «Станки»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от №)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 19085-6:2024 «Оборудование деревообрабатывающее. Безопасность. Часть 6.

Одношпиндельные фрезерные станки с вертикальным нижним расположением шпинделя» («Woodworking machines — Safety — Part 6: Single spindle vertical moulding machines (toupie), IDT»).

Международный стандарт ISO 19085-3:2021 разработан подкомитетом SC 4 «Деревообрабатывающие станки» Технического комитета по стандартизации ТС 39 «Станки» Международной организации по стандартизации (ISO) совместно с Техническим комитетом ТС 142 «Деревообрабатывающие станки. Безопасность» Европейского комитета по стандартизации (CEN).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных, европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Дополнительная сноска в тексте стандарта, выделенная курсивом, приведена для пояснения текста оригинала

5 ВВЕДЕНИЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения
2	Нормативные ссылки
3	Термины и определения
4	Требования безопасности и методы контроля
4.1	Безопасность и надежность систем управления
4.2	Органы управления
4.3	Пуск
4.4	Безопасные остановы
4.5	Торможение инструмента
4.6	Выбор режима
4.7	Изменение скорости вращения инструмента
4.8	Отказ источников питания
4.9	Ручное управление сбросом
4.10	Обнаружение и мониторинг простоев
4.11	Контроль скорости движения частей станка
4.12	Задержка по времени
4.13	Телеобслуживание
4.14	Механическая регулировка оправки, съемного узла подачи, ограждений и вставки стола
5	Требования безопасности и меры по защите от механических опасностей
5.1	Устойчивость
5.2	Риск разрушения во время эксплуатации
5.3	Инструмент и конструкция крепления инструмента
5.4	Торможение
5.5	Обеспечение безопасности
5.6	Предотвращение доступа к опасным движущимся частям
5.7	Опасность удара
5.8	Зажимные устройства
5.9	Меры против выброса
5.10	Опоры и направляющие для заготовок
6	Требования безопасности и меры по защите от других опасностей
6.1	Пожар
6.2	Шум
6.3	Выброс стружки и пыли
6.4	Электричество
6.5	Эргономика и управляемость
6.6	Освещение
6.7	Пневматика

6.8	Гидравлика
6.9	Электромагнитная совместимость
6.10	Лазер
6.11	Статическое электричество
6.12	Ошибки установки инструмента
6.13	Отключение энергоснабжения
6.14	Техническое обслуживание
6.15	Возможные, но несущественные опасности
7	Информация для использования
7.1	Предупреждающие устройства
7.2	Маркировка
7.3	Руководство по эксплуатации
	Приложение А (справочное) Перечень существенных опасностей
	Приложение В (справочное) Требуемые уровни эффективности защиты безопасности
	Приложение С (обязательное) Испытание на устойчивость
	Приложение Д (обязательное) Испытание на торможение
	Приложение Е (обязательное) Испытания ограждений на удар
	Приложение F (обязательное) Определение уровня звукового излучения на рабочих местах
	Приложение G (справочное) Определение максимальных скоростей вращения шпинделя для цельных оправок
	Приложение Н (обязательное) Проверка жесткости прижимных накладок, средств защиты рук и направляющих плит
	Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных, европейских стандартов межгосударственным стандартам
	Библиография

Введение

Серия стандартов ГОСТ ISO 19085 «Оборудование деревообрабатывающее. Безопасность» содержит требования безопасности, которые должны соблюдаться и контролироваться при разработке и изготовлении деревообрабатывающего оборудования (станков, машин и т.д.).

Настоящий стандарт является стандартом типа С по ISO 12100—2010.

Если требования данного стандарта отличаются от требований, изложенных в стандартах типа А или типа В по ISO 12100—2010, то требования этого стандарта типа С имеют приоритет перед требованиями других стандартов для станков, разработанных и изготовленных в соответствии с требованиями настоящего стандарта типа С.

Полный набор требований безопасности к тем или иным разновидностям деревообрабатывающего оборудования определяется настоящим стандартом и относящимися к нему стандартами ГОСТ ISO 19085.

Для обеспечения безопасности деревообрабатывающего оборудования, не охваченного стандартами ГОСТ ISO 19085, следует руководствоваться данным стандартом и стандартом ISO 12100—2010.

В других частях серии ГОСТ ISO 19085 требования безопасности учитываются в виде ссылки на соответствующие положения настоящего стандарта или содержат замены и дополнения к общим требованиям, приведенным в настоящем стандарте.

Разработчик стандарта — инженер В.В. Горбенко (Ассоциация «Древмаш»).

Оборудование деревообрабатывающее
БЕЗОПАСНОСТЬ

Часть 6

Станки фрезерные вертикальные с нижним расположением шпинделя

Woodworking machines. Safety. Part 6.
Single spindle vertical moulding machines (toupie)

Дата введения — ...

1 Область применения

В настоящем стандарте приведены требования и меры безопасности для фрезерных вертикальных станков с нижним расположением шпинделя, пригодных для непрерывного использования в производстве (далее – станки).

Станки предназначены для обработки массивной древесины и материала, имеющего схожие с древесиной физическими характеристиками. В настоящем стандарте рассматриваются все существенные опасности, опасные ситуации и события, перечисленные в приложении А, относящиеся к станкам, когда они эксплуатируются, регулируются и обслуживаются по назначению и в условиях, предусмотренных производителем, включая разумно прогнозируемое неправильное использование. Также учтены этапы транспортировки, сборки, демонтажа, вывода из эксплуатации и утилизации.

Данный стандарт также применим к станкам, оборудованным одним или несколькими из следующих устройств/дополнительных рабочих блоков, являющимися источниками опасности:

- a) устройство для вертикальной регулировки шпинделя;
- b) устройство для наклона шпинделя;
- c) устройство для установки шипорезного стола с ручным управлением;
- d) пильный узел для выборки штапика;
- e) регулируемая вставка стола;
- f) устройство для изменения направления вращения шпинделя;
- g) устройство для закрепления инструментов на оправке с хвостовиком;
- h) сменная оправка;
- i) система быстрой смены инструмента/оправки;
- j) съемный блок подачи;
- k) опора съемного блока подачи с механическими регулировками.

Настоящий документ не распространяется на:

- станки, оснащенные внешними опорами;
- станки, оснащенные приводом перемещения переднего удлинительного стола и/или шипорезного подвижного стола.

Настоящий документ не применим к станкам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах, или к станкам, изготовленным до даты его публикации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков)

ISO 13857:2019, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения попадания в опасные зоны верхних и нижних конечностей)

ISO 19085-1:2021, Woodworking machines — Safety — Part-1: Common requirements (Оборудование деревообрабатывающее. Безопасность. Часть 1: Общие требования)

EN 847-1:2017, Tools for woodworking — Safety requirements — Part 1: Milling tools, circular saw blades (Инструменты для деревообработки. Требования безопасности. Часть 1: Фрезерные инструменты, дисковые пилы)

EN 847-2:2017, Tools for woodworking — Safety requirements — Part 2: Requirements for the shank of shank mounted milling tools/circular saw blades (Инструменты для деревообработки. Требования безопасности. Часть 2: Требования к хвостовикам концевых фрез и к лезвиям дисковых пил)

EN 847-3:2013, Tools for woodworking — Safety requirements — Part 3: Clamping devices (Инструменты для деревообработки. Требования безопасности. Часть 3: Зажимные устройства)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 12100:2010, ISO 13849-1:2015, ISO 19085-1:2021, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в

стандартизации по следующим адресам:

- Электропедия IEC: доступна по адресу <http://www.electropedia.org/>;
- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу <http://www.iso.org/obp>.


3.1 фрезерный вертикальный станок с нижним расположением шпинделя
(single spindle vertical moulding machine): Станок с ручной подачей, снабженный одной вертикальной оправкой, которая неподвижна во время операции резания, и горизонтальным столом, который неподвижен полностью или частично во время операции резания.

П р и м е ч а н и е 1 – Оправка проходит через стол, а ее привод расположен под столом.


П р и м е ч а н и е 2 – Основные части станка и их термины показаны на рисунке 1.

П р и м е ч а н и е 3 – Эти станки также известны как shapers в США и tourie в Европе.


П р и м е ч а н и е 4 – Оправка может быть наклоняемой и сменной или несменной.

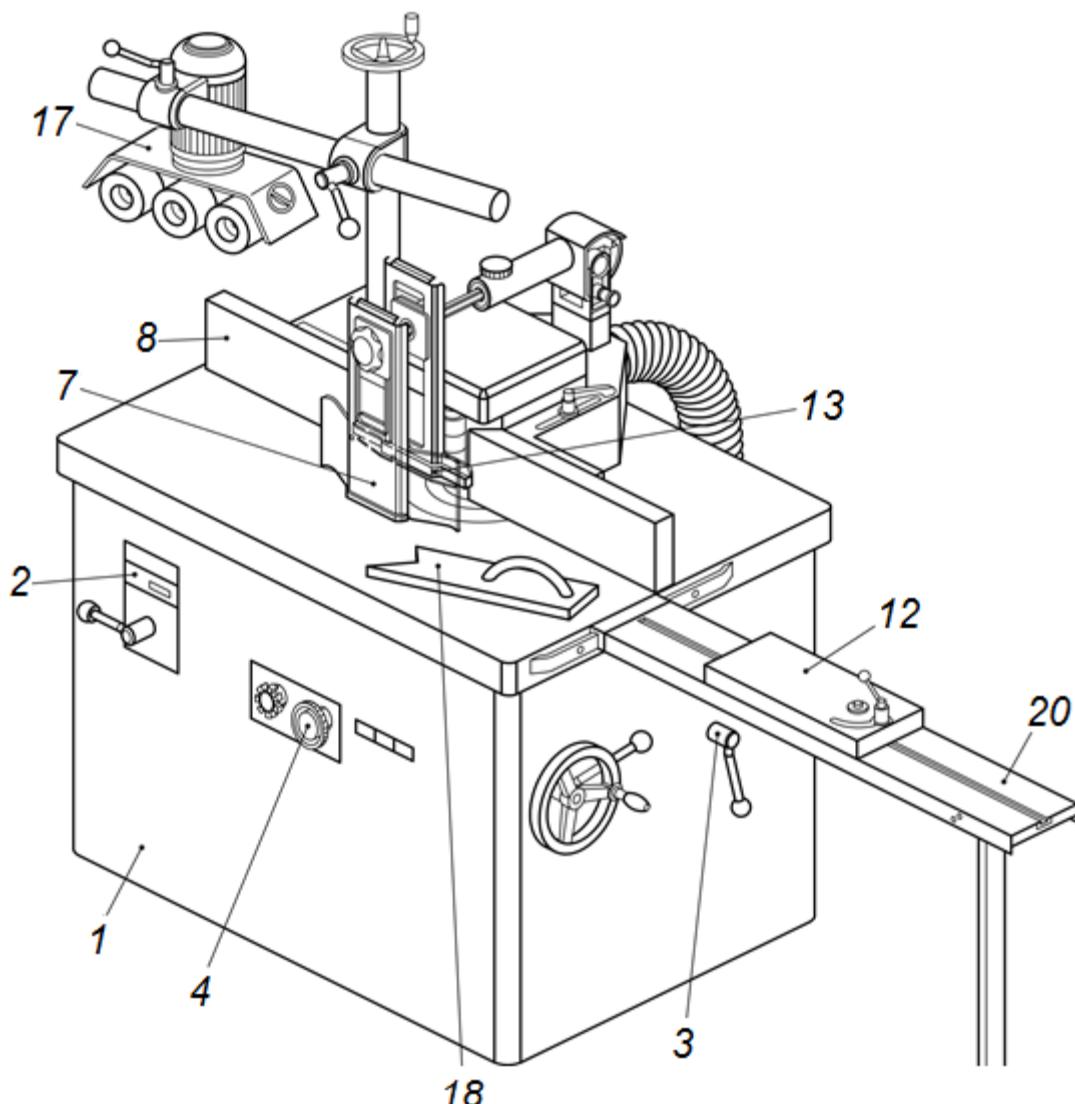

а) пример фрезерного вертикального станка с нижним расположением шпинделя, оборудованного для прямолинейной обработки;

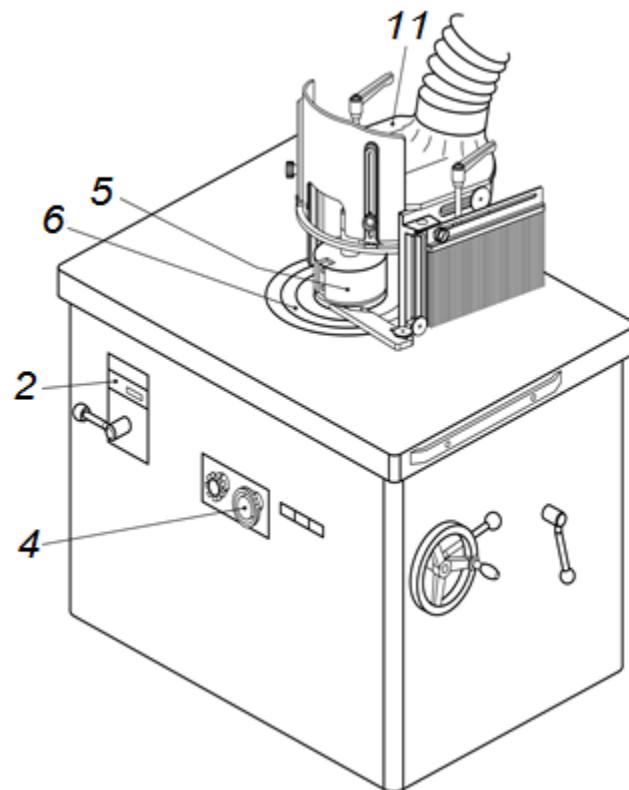

б) пример фрезерного вертикального станка с нижним расположением шпинделя, оборудованного для криволинейной обработки

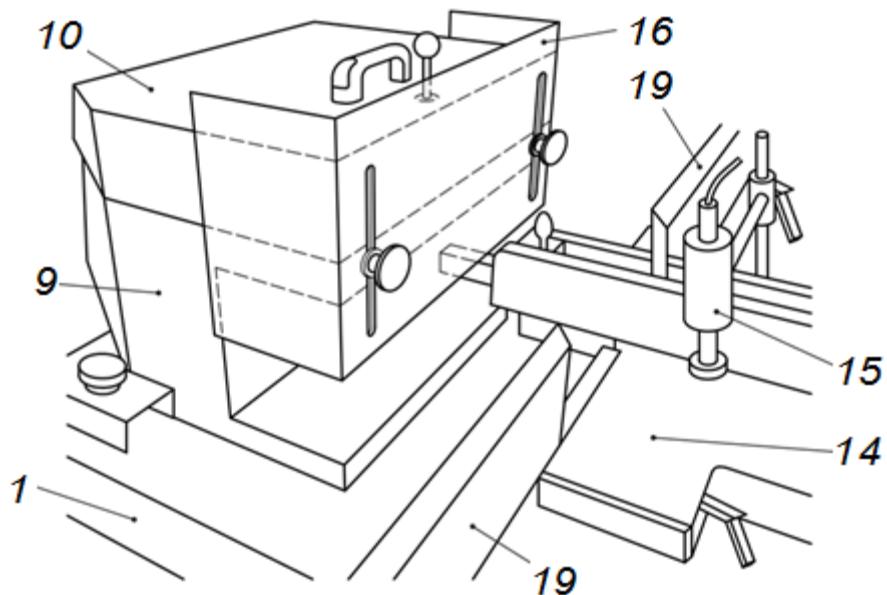

с) пример защиты инструмента для шипорезных работ с фиксированными и регулируемыми защитными кожухами, установленными на станке и на подвижном столе

1 – главная рама; 2 – указатель скорости; 3 – фиксатор шпинделья; 4 – органы управления пуском и остановом; 5 – инструмент; 6 – кольца стола; 7 – прижимная защитная накладка; 8 – направляющие плиты, соединенные с прямым защитным ограждением; 9 – корпус; 10 – откидная крышка; 11 – изогнутый защитный кожух; 12 – регулируемый концевой упор; 13 – накладка прижима к столу; 14 – раздвижной стол; 15 – устройство зажима заготовки; 16 – регулируемый защитный кожух; 17 – съемный блок подачи; 18 – толкатель; 19 – ограждения, прикрепленные к подвижному столу; 20 – удлинительный стол

Рисунок 1 – Фрезерный вертикальный станок с нижним расположением шпинделя

3.2 прямолинейная обработка (straight work): Профилирование или обработка кромки заготовки, одна грань которой соприкасается со столом, а вторая — с ограждением, и где работа начинается с одного конца заготовки и продолжается до другого конца

П р и м е ч а н и е 1 – См. рисунки 1 а) и 2.

3.3 частичная прямолинейная обработка (stopped straight work): Обработка только части длины заготовки

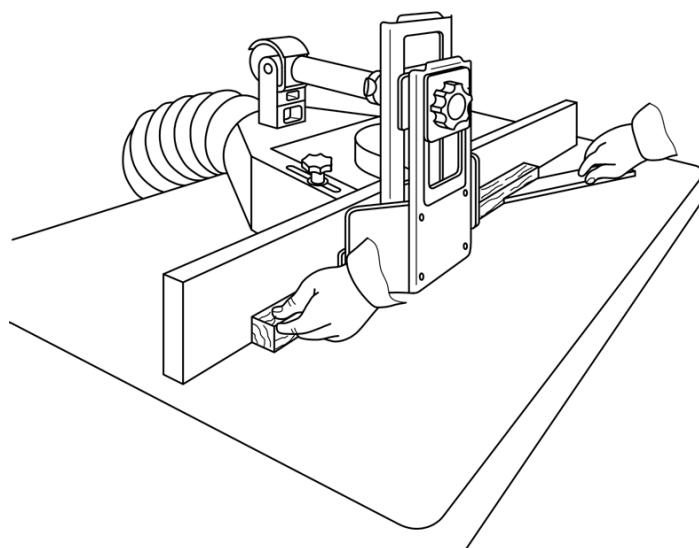


Рисунок 2 – Пример прямолинейной обработки

3.4 криволинейная обработка (curved work): Профилирование или обработка криволинейной поверхности на заготовке путем контакта одной стороны заготовки со столом (или, если она удерживается в зажимном приспособлении, с зажимным приспособлением, находящимся в контакте со столом), а другой стороны — с вертикальной неподвижной непрямолинейной направляющей или кольцевой направляющей при использовании зажимного приспособления

П р и м е ч а н и е 1 – См. рисунки 1 б) и 3.


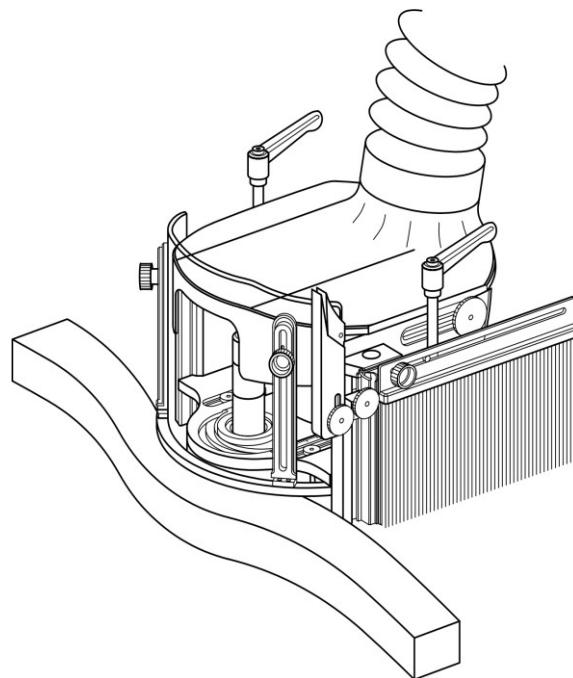


Рисунок 3 – Пример криволинейной обработки


3.5 нарезание шипов (tenoning): Обработка шипов и пазов на конце заготовки для облегчения соединения заготовок

П р и м е ч а н и е 1 – См. рисунки 1 с), 4 и 5.

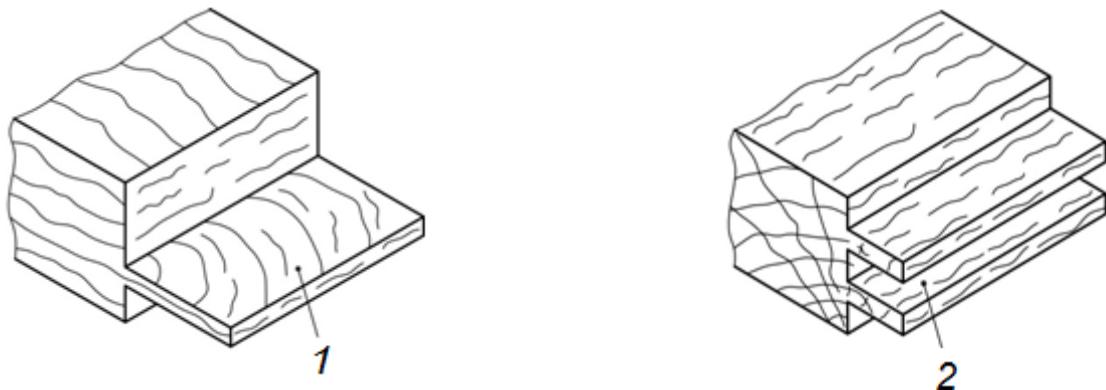

1 – шип; 2 – паз

Рисунок 4 – Пример заготовки с шипом/пазом

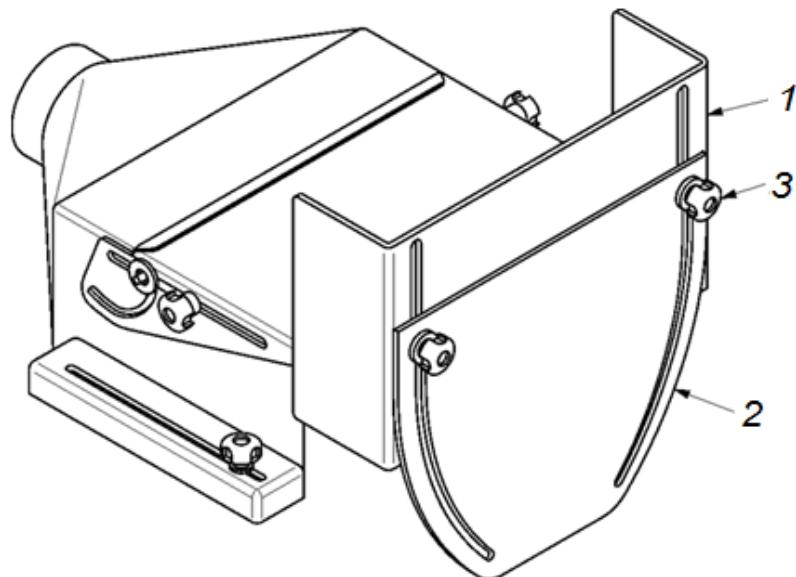

1 – регулируемый вручную защитный кожух; 2 – саморегулирующееся ограждение;
3 – устройство с двойной функцией: для регулировки детали № 1 и направляющей детали № 2


Рисунок 5 – Пример ограждения инструмента для нарезания шипов с ручным и автоматически регулируемым ограждениями

3.6 пильный узел для выборки штапика (glass bead saw unit): Рабочий блок, оснащенный дисковой пилой для вырезания штапика из обработанного профиля заготовки.

П р и м е ч а н и е 1 – Пример приведен на рисунке 13.

3.7 цельная оправка (single piece arbor): Система, в которой оправка не может быть заменена без демонтажа подшипников.

П р и м е ч а н и е 1 – См. рисунок 6.

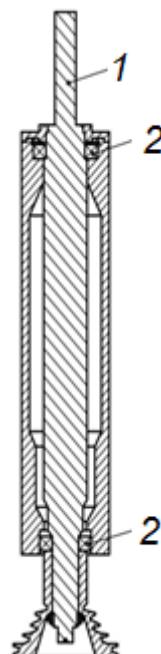

1 – оправка; 2 – подшипники
Рисунок 6 – Пример цельной оправки


3.8 съемная оправка (interchangeable arbor): Оправка, соединенная с приводным шпинделем, которую можно менять как с помощью инструмента (съемная оправка), так и без него (быстроустановленная оправка)

П р и м е ч а н и е 1 – См. рисунки 7 а) и б).


3.9 система быстрой смены инструмента/оправки (quick tool/arbor change system): Система для быстрой замены оправки или инструментов, смонтированных на хвостовике, без помощи инструмента

П р и м е ч а н и е 1 – См. рисунок 7 б), раздел 3.

П р и м е ч а н и е 2 – Предварительно смонтированная комбинация инструмента и оправки называется инструментом, смонтированным на хвостовике (см. EN 847-2: 2017, пункт 1).

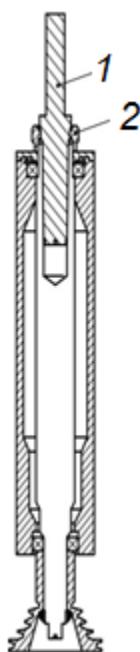

а) съемная оправка

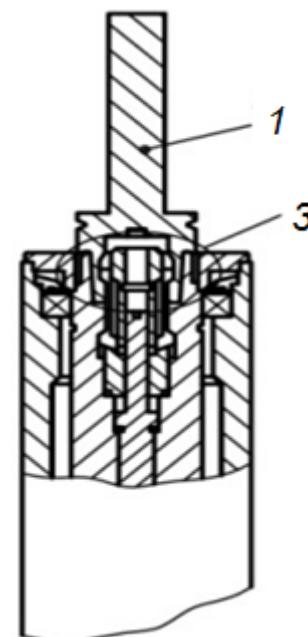

б) быстроустановленная оправка

1 – оправка; 2 – соединительное устройство;
3 – система быстрой смены инструмента/оправки

Рисунок 7 — Примеры сменных оправок

3.10 управление инициацией (initiation control): Управление, обеспечивающее включение электропитания конкретных исполнительных механизмов станка, например, программируемое логическое управление.

4 Требования безопасности и методы контроля

4.1 Безопасность и надежность системы управления

ISO 19085-1:2021, 4.1 применяется со следующим дополнением.

В приложении В приведена справочная сводная таблица уровней эффективности

защиты (PL), указанных в пунктах 4 и 5 для каждой функции безопасности.

4.2 Органы управления


ISO 19085-1:2021, 4.2, применяется со следующими дополнениями.

Основные электрические устройства управления пуском, нормальным остановом, аварийным остановом (если требуется, см. 4.4.4), изменением скорости вращения шпинделя (см. 4.7), направлением вращения (см. 4.7.5) и регулировки вала (см. 4.14) должны быть расположены следующим образом:

- на передней стороне станка в заштрихованной области, как показано на рисунке 8а), и по меньшей мере на 50 мм ниже столешницы; или
- на лицевой стороне неподвижного или подвижного пульта управления на расстоянии не более 700 мм от переднего края стола [см. рисунок 8 б)].

Станки, оборудованные боковым шипорезным скользящим столом или передним удлинительным столом, должны быть снабжены дополнительным устройством управления аварийной остановкой, которое должно быть расположено на скользящем столе или его опоре.

Размеры в миллиметрах

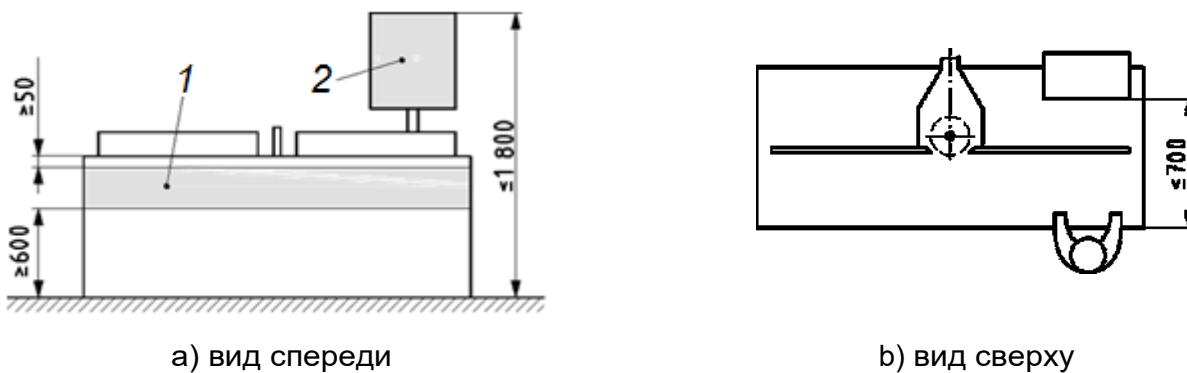

а) вид спереди

б) вид сверху

1 – область расположения органов управления;
2 – неподвижная или подвижная панель управления

Рисунок 8 – Положение органов управления

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, принципиальных схем, измерений и осмотра станка.

4.3 Пуск

4.3.1 Прямой пуск

ISO 19085-1:2021, 4.3.1, заменен следующим текстом.

Перед пуском станка должны быть установлены и введены в эксплуатацию все соответствующие защитные устройства. Это достигается с помощью мер, описанных в 5.6. Пуск возможен только при приведении в действие органа управления пуском, предназначенного для этой цели. Непреднамеренное срабатывание должно быть

затруднено, например, органом управления с защитным кожухом.

Съемный узел подачи может быть запущен при отключенном шпинделе и пильном блоке для выборки штапика.

SRP/CS для предотвращения неожиданного пуска должны иметь $PL_r = c$.

SRP/CS для блокировки пуска с помощью защитных устройств должны иметь $PL_r = c$.

Для станков с электрическим управлением применяются IEC 60204-1: 2016, 7.5 и 9.2.3.2.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, принципиальных схем, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

4.3.2 Пуск через включение управления

ISO 19085-1:2021, 4.3.2, не применяется.

4.4 Безопасные остановы

4.4.1 Общие положения

ISO 19085-1:2021, 4.4.1, применяется со следующим дополнением.

Для подключения съемного блока подачи на станках с диаметром отверстия стола более 190 мм должен быть предусмотрен разъем (розетка). Электрическое соединение этой розетки должно быть таким, чтобы при включении органа управления нормальным остановом и аварийным остановом станка отключалось питание розетки [см. 7.3.2 f)].

4.4.2 Нормальный останов

Применяется ISO 19085-1:2021, 4.4.2.

4.4.3 Эксплуатационный останов

ISO 19085-1:2021, 4.4.3, не применяется.

4.4.4 Аварийный останов

Применяется ISO 19085-1:2021, 4.4.4.

4.5 Торможение инструмента

ISO 19085-1:2021, 4.5, применяется.

4.6 Выбор режима

ISO 19085-1:2021, 4.6, не применяется.

4.7 Изменение скорости вращения инструмента

4.7.1 Изменение скорости путем переключения ремней на шкивах

Применяется ISO 19085-1:2021, 4.7.1.

4.7.2 Изменение скорости посредством пошагового изменения скорости двигателя

Применяется ISO 19085-1:2021, 4.7.2.

4.7.3 Бесступенчатое изменение скорости с помощью преобразователя частоты

Применяется ISO 19085-1:2021, 4.7.3.

4.7.4 Устройство ограничения скорости при нарезании шипов

Подпункт, относящийся к настоящему документу.

Станки со скользящим столом и скоростью вращения инструмента выше 4800 мин^{-1} должны иметь устройство, предотвращающее вращение инструмента быстрее 4800 мин^{-1} при нарезании шипов инструментом диаметром более 275 мм. Для приводов инструментов с частотным преобразователем это может быть достигнуто, например, путем блокировки защитной системы, описанной в 5.6.4.2, с системой контроля скорости, описанной в 4.7.3.

SRP/CS для блокировки охранной системы с системой контроля скорости должны иметь $PL_r = c$.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, принципиальных схем, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

4.7.5 Изменение направления вращения инструмента

Подпункты, относящиеся к настоящему документу.

На станках, оборудованных шпинделем, который может вращаться только в одном направлении, шпиндель всегда должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть сверху.

Если шпиндель рассчитан на вращение в двух направлениях, должны выполняться следующие требования:

а) должен быть установлен переключатель направления вращения. Размещается этот орган управления с учётом 4.2;

б) видимое сигнальное устройство должно информировать оператора станка о выборе направления вращения по часовой стрелке;

в) цвет сигнального устройства должен быть желтым; видимое сигнальное устройство может быть дополнено звуковым устройством;

г) начало вращения шпинделя не должно быть возможным с помощью переключателя направления вращения;

д) переключатель направления вращения должен быть либо

1) двухпозиционным переключателем с блокирующим устройством, обеспечивающим

i) «нормальное» положение, без блокировки, которое соответствует направлению вращения против часовой стрелки;

ii) «ненормальное» положение, с блокировкой, которое соответствует направлению вращения по часовой стрелке;

iii) выбор направления вращения по часовой стрелке возможен только после ручного отключения блокирующего устройства;

iv) переключатель направления вращения должен указывать выбранное направление вращения и приводиться в действие в соответствии с ним;

2) трехпозиционный переключатель с одним нейтральным положением и без блокирующего устройства для выбора направления вращения по часовой стрелке. После запуска шпинделя в направлении вращения по часовой стрелке переключатель должен автоматически возвращаться в нейтральное положение; или

3) комбинация кнопок с ручным управлением, так что

i) направление вращения против часовой стрелки начинается с нажатия пусковой кнопки привода шпинделя; и

ii) направление вращения по часовой стрелке начинается с нажатия пусковой кнопки привода шпинделя и органа управления инициированием (например, нажимной кнопки), которые расположены так, что запуск привода шпинделя возможен только обеими руками.

SRP/CS для указания выбранного направления вращения шпинделя по часовой стрелке не требует какого-либо PL.

SRP/CS для выбора направления вращения должны иметь $PL_r = b$.

SRP/CS для управления инициированием должен достичь $PL_r = b$.

См. также 7.3.2 f) 4) i).

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, принципиальных схем, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

4.8 Отказ источников питания

Применяется ISO 19085-1:2021, 4.8.

4.9 Ручное управление сбросом

ISO 19085-1:2021, 4.9, не применяется.

4.10 Обнаружение и мониторинг простоев

ISO 19085-1:2021, 4.10, не применяется.

4.11 Контроль скорости движения частей станка

Применяется ISO 19085-1:2021, 4.11.

4.12 Задержка по времени

Применяется ISO 19085-1:2021, 4.12.

4.13 Телеобслуживание

Применяется ISO 19085-1:2021, 4.13.

4.14 Механическая регулировка оправки, съемного узла подачи, ограждений и вставки стола

Подпункты, относящиеся к настоящему документу.

Механическая регулировка оправки по высоте и наклону, съемного блока подачи по высоте и горизонтали, а также ограждений и вставки стола должны быть возможны только при заранее установленном электронном управлении после приведения в действие органа управления инициированием или посредством управления удержанием до пуска.

SRP/CS для управления инициированием должны иметь $PL_r = c$.

Поверхность любой части станка, к которой инструмент может прикасаться в любом положении (т.е. регулируемая вставка стола, направляющие плиты и кольца стола), должна быть изготовлена из легко поддающегося механической обработке материала толщиной не менее 5 мм (см. ISO 19085-1:2021, 3.3). В качестве альтернативы, повреждение в результате столкновения должно быть предотвращено любой из двух следующих мер.

- ограничьте скорость до 10 мм/с для линейных и до 5 °/с для вращательных движений под контролем «удерживай-работай» [см. также 7.3.2 f) 2) vi)].

Для контроля скорости PL не требуется;

- соблюдайте минимальное расстояние 5 мм между кромками инструмента и любой частью станка во время и после окончания регулировки. Дальнейшие перемещения должны быть возможны только при управлении с удержанием крутящего момента, а их максимальная скорость должна быть ограничена 2 мм/с для линейных и 1 °/с для вращательных движений.

Для контроля скорости и определения положения инструмента относительно любой части станка, которая может соприкасаться с инструментом, PL не требуется.

В тех случаях, когда управление механическим приводом осуществляется посредством управления с удержанием в рабочем состоянии, должно быть возможным не более одного движения механического привода одновременно. SRP/CS для ограничения одновременных перемещений при промежуточном контроле должны иметь $PL_r = b$.

Наклон вала возможен только при остановленном приводе шпинделья. SRP/CS для блокировки наклона оправки с приводом шпинделья должны иметь $PL_r = c$.

При механической регулировке высоты оправки допускается вращение шпинделья.

После достижения требуемого положения необходимо предотвратить неожиданное начало движения механического привода под заданным электронным управлением. SRP/CS для предотвращения неожиданного пуска должно быть равно $PL_r = c$. Этого можно достичь, например, с помощью следующей меры: после приведения в действие

системы управления механическим приводом устройство задержки по времени должно отключать питание приводов с максимально возможной задержкой по времени.

SRP/CS для отключения питания с задержкой по времени должны иметь $PL_r = c$.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, принципиальных схем, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5 Требования безопасности и меры по защите от механических опасностей

5.1 Устойчивость

ISO 19085-1:2021, 5.1, применяется со следующими дополнениями.

Испытание на стабильность проводят в соответствии с приложением С.

5.2 Риск разрушения во время эксплуатации

ISO 19085-1:2021, 5.2, применяется со следующими дополнениями.

В качестве исключения к ISO 19085-1:2021, 5.2, абзац 2, второе предложение, кольца стола, часть вставки стола, удаленно расположенная от инструмента (см. рисунок 17, позиция 1), и часть корпуса станка, которая может соприкасаться с инструментом во время регулировки, также могут быть изготовлены из чугуна, если эти регулировки выполняются вручную или приводятся в действие с помощью механизма управления с удержанием в рабочем положении (см. 4.14).

5.3 Инструмент и конструкция крепления инструмента

5.3.1 Общие положения

ISO 19085-1:2021, 5.3.1, применяется со следующими дополнениями.

Инструментальная оправка не должна допускать непосредственного монтажа режущих ножей.

Инструментальная оправка должна быть изготовлена из стали с временным сопротивлением разрыву не менее 580 Н/мм^2 .

Для каждой установленной оправки должна быть рассчитана и представлена максимально допустимая скорость вращения шпинделя для специальных инструментов (переменные, которые должны учитываться, и примеры расчета указаны в Приложении G).

П р и м е ч а н и е – На максимальную скорость вращения шпинделя съемных и быстросъемных оправок также влияет их система крепления/зажима.

Максимальная полезная длина оправок и максимальный диаметр инструмента приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Максимальные используемые размеры

Размеры в миллиметрах

Диаметр ^a d_1	Максимальная длина оправки от заплечика ^a , l_1	Максимальный диаметр инструмента ^a , d_2	
		Формирующий	Шипорезный
19,05 ≤ d < 30	125	210	Невозможно
30 ≤ d < 40	140	250	300
40 ≤ d < 50	180	250	350
50	220	275	400

^a См. рисунок G.1.

Примечание – 19,05 мм — это метрический эквивалент 3/4".


Оправка для инструментов, смонтированных в отверстии, должна быть оснащена устройством для крепления инструмента, которое должно предотвращать относительные перемещения между кольцом и оправкой (см. рисунок 9), например, одним из следующих решений:

- a) контргайка со встроенным кольцом оправки [см. рисунок 9а)],
- b) винт оправки со встроенным кольцом оправки,
- c) винт оправки с отдельным кольцом оправки, сконструированным таким образом, что зажим невозможен без этого кольца [см. рисунок 9 б)].


Для станков, предназначенных для использования инструментов, смонтированных на хвостовике, зажимное устройство должно обеспечивать минимальную длину зажима в соответствии с EN 847-2:2017, таблица 2.

Система зажима хвостовика должна обеспечивать возможность зажима хвостовиков различного диаметра, например, путем замены зажимных вставок [см. рис. 9 с) и d)].


Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и измерений.

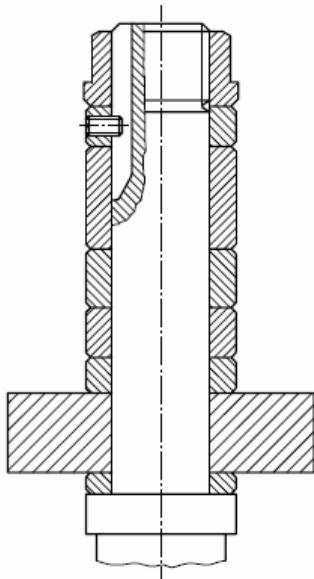


а) Пример оправочной гайки

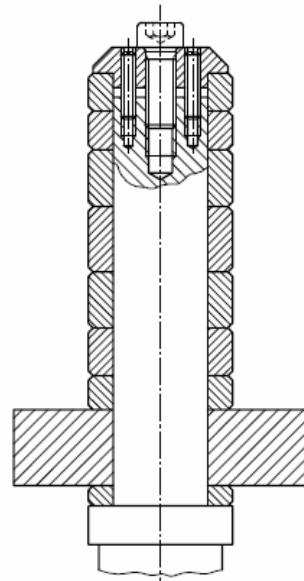

б) Пример оправочного винта

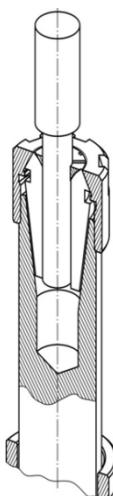

с) Пример оправки для инструмента с хвостовиком

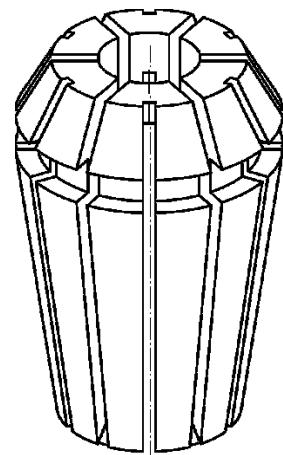

д) Зажимная вставка (цанг) для инструмента с хвостовиком

Рисунок 9 – Примеры устройств для крепления инструмента

5.3.2 Контроль шпинделя

ISO 19085-1:2021, 5.3.2, заменяется следующим текстом.

Если необходимо удерживать шпиндель в неподвижном состоянии (например, для смены инструмента), следует предусмотреть стопорное устройство шпинделя (например, блокировочную планку или вилку) с учетом следующего:

- станки с диаметром отверстия стола ≥ 190 мм должны иметь неразъемное запорное устройство;
- станки с диаметром отверстия стола < 190 мм должны иметь встроенное или невстроенное запорное устройство.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, измерений, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.3.3 Устройство крепления дисковой пилы

ISO 19085-1:2021, 5.3.3, применяется со следующим дополнением.

Для крепления пильного полотна для выборки штапика должен быть предусмотрен разъемный фланец (или, в случае пильного полотна скрытого монтажа — один фланец).

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей и осмотра станка.

5.3.4 Размеры фланцев для крепления дисковой пилы

ISO 19085-1:2021, 5.3.4, заменен следующим текстом.

Наружный зажимной диаметр фланцев для дисковой пилы должен быть не менее $D/6$, где D — диаметр самого большого полотна дисковой пилы, на которую рассчитан станок.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, измерений, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.3.5 Кольца вала

Подпункты, относящиеся к данному документу.

Станок должен быть оборудован комплектом оправочных колец с минимальной толщиной стенки 7,5 мм и допуском $H7$ на их внутренний диаметр. Оправочные кольца должны покрывать всю полезную длину оправки. Оправки, предназначенные для использования только с инструментом, смонтированным на хвостовике, не требуется оснащать комплектом колец оправок.

Кольца оправки должны изготавливаться из стали, имеющей предел прочности при растяжении не менее 580 Н/мм². Комплект колец оправки должен быть проверен на осевое биение. Осевое биение не должно превышать 0,1 мм при измерении на испытательном диске диаметром 100 мм с набором оправочных колец, собранных с использованием того же крутящего момента для установки инструмента (см. рисунок 10).

Допустимое отклонение биения испытательного диска не должно превышать 0,01 мм.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, измерений (см. рисунок 10) и осмотра станка.

5.3.6 Система быстрой смены инструмента/оправки

Подпункт, относящийся к данному документу.

Высвобождение инструмента/оправки возможно только в случае останова шпинделя и предотвращения его повторного запуска.

SRP/CS для блокировки высвобождения инструмента/оправки и привода шпинделя должны иметь $PL_r = c$. См. также 7.3.2 к).

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, принципиальных схем, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.3.7 Ручная регулировка высоты оправки

Подпункт, относящийся к настоящему документу.


Для станков, в которых оправка регулируется по высоте вручную, регулировочное устройство должно представлять собой самоблокирующуюся систему. Станок должен быть оборудована индикатором, показывающим пошаговое вертикальное перемещение оправки.

При установке оправки в вертикальное положение и приложении усилия 300 Н вертикально вниз на ее открытом конце изменение высоты оправки должно быть менее 0,5 мм.

См. также 7.3.2 h).

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и измерений.

Размеры в миллиметрах

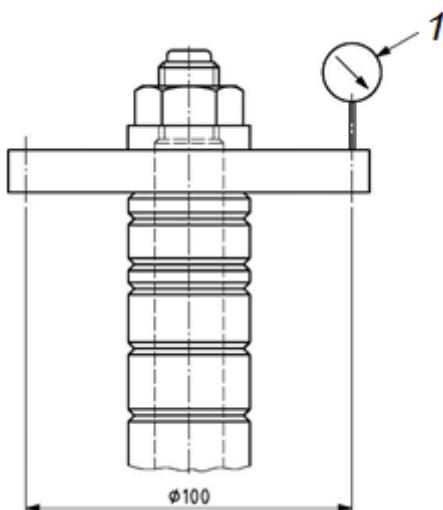

1 — индикатор часового типа

Рисунок 10 – Комплект оправочных колец, конфигурация для испытания на осевое биение

5.3.8 Ручная регулировка наклона оправки

Подпункты, относящиеся к настоящему документу.

Если вал может быть наклонен вручную, станок должен быть оборудован индикатором, показывающим величину наклона. Регулировочное устройство должно быть самоблокирующимся.

При установке оправки в вертикальное положение и приложении усилия 300 Н на ее свободном конце, в горизонтальном направлении и в плоскости, перпендикулярной оси наклонного движения, наклон оправки не должен превышать 1°.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, измерений и осмотра станка.

5.4 Торможение

5.4.1 Торможение инструмента

ISO 19085-1:2021, 5.4.1, применяется со следующим дополнением.

Испытание на торможение проводится в соответствии с приложением D.

5.4.2 Максимальное время выбега

Применяется ISO 19085-1:2021, 5.4.2.

5.4.3 Отпускание тормоза

Применяется ISO 19085-1:2021, 5.4.3.

5.5 Обеспечение безопасности

5.5.1 Неподвижные ограждения

Применяется ISO 19085-1:2021, 5.5.1.

5.5.2 Блокировка подвижных защитных устройств

5.5.2.1 Общие положения

ISO 19085-1:2021, 5.5.2.1, применяется со следующим дополнением.

Дополнительные меры согласно ISO 14119:2013, 7.2 не требуются.

Примечание – Мотивация для отмены блокировочных устройств разумно предсказуемым образом отсутствует.

5.5.2.2 Перемещаемые ограждения с блокировкой

Применяются ISO 19085-1:2021, 5.5.2.2.

5.5.2.3 Перемещаемые ограждения с блокировкой и запиранием блокировки

ISO 19085-1:2021, 5.5.2.3, не применяется.

5.5.3 Управление удержанием до пуска

Применяется ISO 19085-1:2021, 5.5.3.

5.5.4 Управление двумя руками

Применяется ISO 19085-1:2021, 5.5.4.

5.5.5 Электрочувствительное защитное оборудование (ESPE)

ISO 19085-1:2021, 5.5.5, не применяется.

5.5.6 Чувствительные к давлению средства защиты (PSPE)

ISO 19085-1:2021, 5.5.6, не применяются.

5.5.7 Управление включением

ISO 19085-1:2021, 5.5.7, не применяется.

5.6 Предотвращение доступа к опасным движущимся частям

ISO 19085-1:2021, 5.6, заменен следующим текстом, разделенным на дополнительные конкретные подпункты.

5.6.1 Доступ к инструменту, расположенному под столом

Доступ к инструменту, расположенному под столом, должен быть предотвращен с помощью неподвижных ограждений и перемещаемых ограждений с блокировкой привода

шпинделя.

Любой проем в раме станка, необходимый для настройки инструмента, должен быть спроектирован в соответствии с безопасными расстояниями по ISO 13857:2019, таблица 4. В качестве исключения безопасное расстояние от поверхности рамы до инструмента в любом положении может быть уменьшено до:

120 мм, если ширина паза не превышает 30 мм, или 200 мм, если ширина паза не превышает 35 мм, или

120 мм, если ширина паза не превышает 35 мм и прямой доступ к инструменту затруднен, или 200 мм, если ширина паза не превышает 45 мм и прямой доступ к инструменту затруднен.


Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, измерений, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.6.2 Защита при прямолинейной обработке

5.6.2.1 Защита зоны резания

Требования 5.10.2.2 должны быть рассмотрены со следующими дополнениями.

Для обеспечения контакта заготовки со столом и с направляющими плитами (см. рисунок 11), а также для предотвращения непреднамеренного доступа к инструменту (включая инструмент, смонтированный на хвостовике, если он установлен), должны быть предусмотрены прижимные накладки.

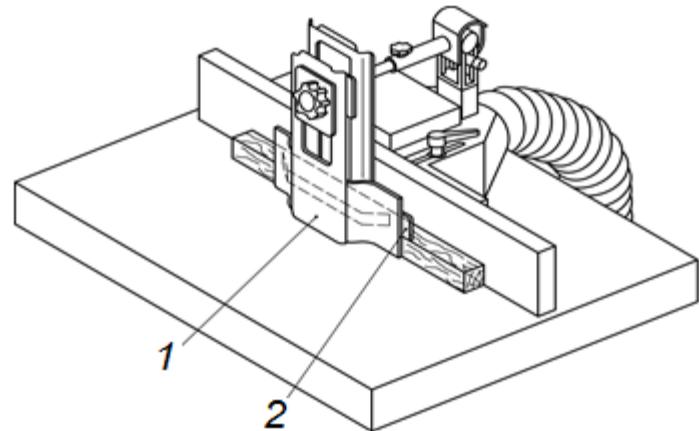

1 – прижимная защитная накладка; 2 – планка прижима к столу

Рисунок 11 – Пример прижимного устройства

Прижимные накладки и их опоры должны отвечать следующим требованиям:

а) прижимные накладки должны быть регулируемыми по высоте относительно стола и горизонтально по направлению к ограждению и от него; все регулировки должны выполняться без использования инструмента;

б) прижимная защитная накладка должна быть параллельна направляющим плитам, а планка прижима к столу должна быть параллельна столу;

с) опора площадки прижима к столу должна быть снабжена устройством,

предотвращающим падение прижимной площадки под действием силы тяжести на инструмент во время его регулировки;

д) прижимные накладки должны быть подпружинены для обеспечения возможности ограниченного изменения толщины заготовки;

е) длина прижимной защитной накладки должна быть больше максимально возможного диаметра инструмента, а их положение должно позволять контактировать с заготовкой до и после контакта с инструментом;

ф) высота прижимной защитной накладки должна быть не менее минимальной высоты направляющих плит в соответствии с 5.10.2.1;

г) опора прижимных накладок должна позволять перемещать прижимные накладки из их рабочего положения в нерабочее положение, где они по-прежнему соединены со станком, но не мешают замене инструмента или использованию съемного блока подачи; опора с прижимными накладками должна иметь возможность механически фиксироваться в нерабочем положении;

х) прижимные накладки должны выдерживать испытание на жесткость (см. п.2);

и) опоры прижимных накладок не должны крепиться к столу между ограждительной плитой и передним краем стола;

ж) прижимные накладки должны быть способны прижимать заготовку с минимальным сечением 8 мм на 8 мм в вертикальном и горизонтальном направлениях по всей длине, указанной в е);

к) прижимные накладки должны быть изготовлены из древесины, материала на основе древесины, легкого сплава или пластика; фиксирующие компоненты (например, винты) для прижимных накладок должны быть изготовлены из материала, который легко поддается механической обработке (например, латунь), если возможен их контакт с инструментом;

л) диапазон вертикальной регулировки прижимной защитной накладки должен быть таким, чтобы

1) при установке в самое нижнее положение нижняя сторона прижимной накладки находилась на поверхности стола, и

2) при установке в самое верхнее положение верхняя поверхность прижимной накладки находилась, как минимум, на той же высоте, что и верхняя часть полезной длины оправки, когда оправка установлена в самое верхнее положение;

м) диапазон горизонтальной регулировки прижимной накладки должен охватывать расстояние не менее 160 мм от оси оправки;

н) заготовка не должна первоначально одновременно входить в контакт с

прижимными накладками во время загрузки: расстояние по горизонтали между первой и второй точками контакта прижимной накладки с заготовкой должно быть более 10 мм;

о) вертикальная регулировка прижимной накладки к столу должна быть такой, чтобы можно было обрабатывать заготовки высотой не менее

1) 160 мм на станках с диаметром отверстия стола < 190 мм; и

2) 250 мм на станках с диаметром отверстия стола > 190 мм.

Для станков, оснащенных пильным блоком для выборки штапика, применяется пункт 5.6.5.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, измерений, осмотра станка, проведения испытания на жесткость в соответствии с Приложением Н и соответствующих функциональных испытаний станка.

5.6.2.2 Защита нережущей зоны

Доступ к инструменту со стороны задней части направляющих плит должен быть предотвращен с помощью неподвижного ограждения в сочетании с откидной крышкой, которая не требует блокировки и которая должна быть надежно зафиксирована в закрытом положении во время нормальной работы и может быть открыта без помощи слесарного инструмента для смены режущего инструмента.

П р и м е ч а н и е – Предотвращение неожиданного пуска при смене инструмента путем блокировки откидной крышки не требуется, поскольку орган управления пуском находится под полным контролем оператора.

На ограждения распространяются требования 6.12.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.6.3 Защита при криволинейной обработке

5.6.3.1 Доступ к нережущей части инструмента во время работы должен быть закрыт перемещаемым ограждением [см. рисунок 1 б), позиция 11], которое должно удовлетворять следующим требованиям:

а) оно должно иметь возможность фиксации относительно стола;

б) оно должен регулироваться без помощи инструмента;

с) оно должно охватывать самый большой инструмент, для которого предназначена стационарная или кольцевая направляющие;

д) диапазон регулировки должен включать все возможные положения инструмента относительно стола;

е) оно должно быть оснащено опорной системой направляющего устройства для заготовки, требуемого в 5.10.3;

ф) оно должно быть оснащено регулируемой защитой для рук, предотвращающей доступ к режущей части инструмента спереди;

г) оно должно иметь выпускное отверстие для щепы (см. также 6.3).

5.6.3.2 Устройство защиты рук должно соответствовать следующим требованиям:

а) оно должно регулироваться по высоте от поверхности стола до максимальной высоты заготовки, для которой предназначен станок (см. 7.3.1);

б) после регулировки должно оставаться параллельным столу в пределах 0,5 мм на длине 100 мм;

в) регулировка должна быть возможна без использования инструмента; и

г) оно должно пройти испытание на жесткость согласно Н.3.

Устройство защиты рук может также обеспечивать давление на заготовку во время механической обработки.

5.6.3.3 Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, измерений, осмотра станка и проведения испытания на жесткость согласно приложению Н и соответствующих функциональных испытаний станка.

5.6.4 Защита при нарезании шипов

5.6.4.1 Общие положения

Если станок оснащен шипорезным или передним подвижным столом, он должен быть оснащен устройством, позволяющим фиксировать подвижный стол в любом положении, например зажимным устройством.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей и осмотра станка.

5.6.4.2 Защита зоны резания

Доступ к инструменту с передней стороны должен быть затруднен:

а) регулируемым ограждением (т. е. два ограждения, соединенные вместе или независимо регулируемые), установленным на подвижном столе, которое препятствуют доступу к инструменту со стороны обрабатываемой детали [см. рисунок 1с), позиция 19], и перемещаемым ограждением, установленным на неподвижном ограждении, описанном в п. 5.6.2.2 [см. рисунок 1с), позиция 16]; или

б) регулируемым ограждением [см. рисунок 5, позиция 1] и саморегулирующимся ограждением [см. рисунок 5, позиция 2], установленными на неподвижном ограждении, описанном в 5.6.2.2.

Эти ограждения должны отвечать требованиям 5.9.2.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.6.4.3 Защита нережущей зоны

Доступ к инструменту должен быть затруднен с помощью неподвижного ограждения в сочетании с откидной крышкой, которая не требует блокировки и которая

должна быть надежно зафиксирована в закрытом положении во время нормальной работы и может быть открыта без помощи слесарного инструмента для замены режущего инструмента [см. рисунок 1 с)]. Эти ограждения должны соответствовать следующим требованиям:

- а) регулироваться по горизонтали под прямым углом к направлению подачи;
- б) охватывать самый большой инструмент в соответствии с таблицей 1, для которого предназначен станок на всех возможных высотах оправки;
- с) иметь перемещаемое ограждение, препятствующее доступу к инструменту сверху и сбоку [см. рисунок 1 с), позиция 16];
- д) все регулировки должны быть возможными без использования инструмента;
- е) соответствовать требованиям 6.12.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.6.5 Защита пильного узла для выборки штапика

На станках, оборудованных круглопильным агрегатом, доступ в нережущую зону должен быть предотвращен неподвижным ограждением.

Кроме того, саморегулирующееся ограждение в самом нижнем своем положении должно препятствовать прямому горизонтальному доступу к дисковой пиле в направлении, перпендикулярном плоскости пильного полотна.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.6.6 Ограждение приводов

При необходимости доступа к приводу инструмента для изменения скорости вращения инструмента путем переустановки ремня следует предусмотреть подвижное ограждение, сблокированное с приводом инструмента.

Доступ к приводу инструмента (т. е. к ремню) через проемы в раме станка и патрубку для удаления пыли, должен быть затруднен, но требования ISO 13857:2019 к неподвижным ограждениям и дистанционным ограждениям не применяются.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.7 Опасность удара

ISO 19085-1:2021, 5.7, не применяется.

5.8 Зажимные устройства

ISO 19085-1:2021, 5.8, применяется со следующими дополнениями.

Подвижный шипорезный стол должен быть оснащен устройством зажима заготовки [например, рисунок 1 с), позиция 15].

Полное зажимное усилие каждого зажимного устройства должно быть не менее 700 Н во всем диапазоне регулировки зажимного устройства.

Если предусмотрен пневматический зажим, применяется, 6.7.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, измерений, осмотра станка

5.9 Меры против выброса

5.9.1 Общие положения

Применяется ISO 19085-1:2021, 5.9.1.

5.9.2 Материалы и характеристики ограждений

5.9.2.1 Выбор класса защиты

ISO 19085-1:2021, 5.9.2.1, применяется со следующими дополнениями.

Защитные ограждения, используемые для предотвращения выброса, должны быть класса В.

Испытание на ударную вязкость для защитных приспособлений должно проводиться в соответствии с приложением Е.

5.9.2.2 Ограждения класса А

ISO 19085-1:2021, 5.9.2.2, не применяется.

5.9.2.3 Ограждения класса В

Применяется ISO 19085-1:2021, 5.9.2.3.

5.9.3 Устройства защиты от отдачи

Подпункт, относящийся к данному документу.


Должна быть предусмотрена возможность крепления (например, крепежных отверстий или Т-образных пазов) устройства защиты от отдачи (например, регулируемых концевых упоров) к направляющим плитам или к удлинительному столу. Т-образные пазы должны быть параллельны направлению подачи, а крепежные отверстия не должны превышать 12 мм в диаметре.

Устройство защиты от отдачи не должно отклоняться более чем на 2 мм при статическом усилии 300 Н, приложенном в направлении отдачи. Положение защитного устройства от отдачи должно плавно регулироваться с обеих сторон оправки до расстояния, равного удвоенной длине направляющих плит.

При наличии пильного блока для выборки штапика (см. рисунок 13) в состав станка должны входить:

а) пластинчатый разделитель. Он должен быть изготовлен из стали с временным сопротивлением разрыву 580 Н/мм^2 или из сопоставимого материала, иметь плоские стороны (в пределах 0,1 мм на 100 мм) и должен иметь толщину t , меньшую, чем ширина реза b (пропила), и, по меньшей мере, на 0,2 мм большую, чем толщина корпуса t

дисковой пилы; (см. рисунок 12);

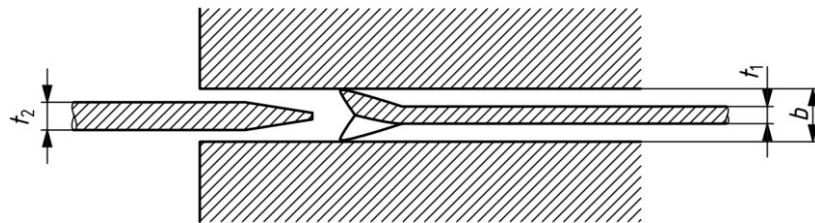

b – ширина пропила; t_1 – толщина корпуса пилы;

t_2 – толщина пластинчатого разделителя


Рисунок 12 – Толщина пластинчатого разделителя в зависимости от размеров дисковой пилы

b) устройство для направления штапика, например направляющий канал (см. рисунок 13, позиция 5);

c) прижимное устройство, расположенное между дисковой пилой пилой и противооткатным пальцем (см. рисунок 13, позиция 4);


d) устройство, позволяющее избежать или минимизировать риск отката штапика, например, палец, препятствующий откату (см. рисунок 13, позиция 3). Если установлен противооткатный палец, он должен соответствовать следующими требованиями:

- 1) располагаться после дисковой пилы в направлении подачи;
- 2) быть изготовленным из стали с пределом прочности на растяжение 350 Н/мм^2 или из сопоставимого материала;
- 3) иметь кончик с максимальным радиусом $0,5 \text{ мм}$;
- 4) иметь угол наклона от 30° до 60° (см. рисунок 14);
- 5) эффективно защищать от отдачи при полной высоте резания дисковой пилы для выборки штапика. Эффективная работа должна обеспечиваться в диапазоне от 85° до 55° , причем этот угол измеряется между крайними положениями линии от кончика до оси поворота пальца и горизонталью (см. рисунок 14);
- 6) за счет наличия механического концевого упора не перемещаться за точку 85° (см. рисунок 14).

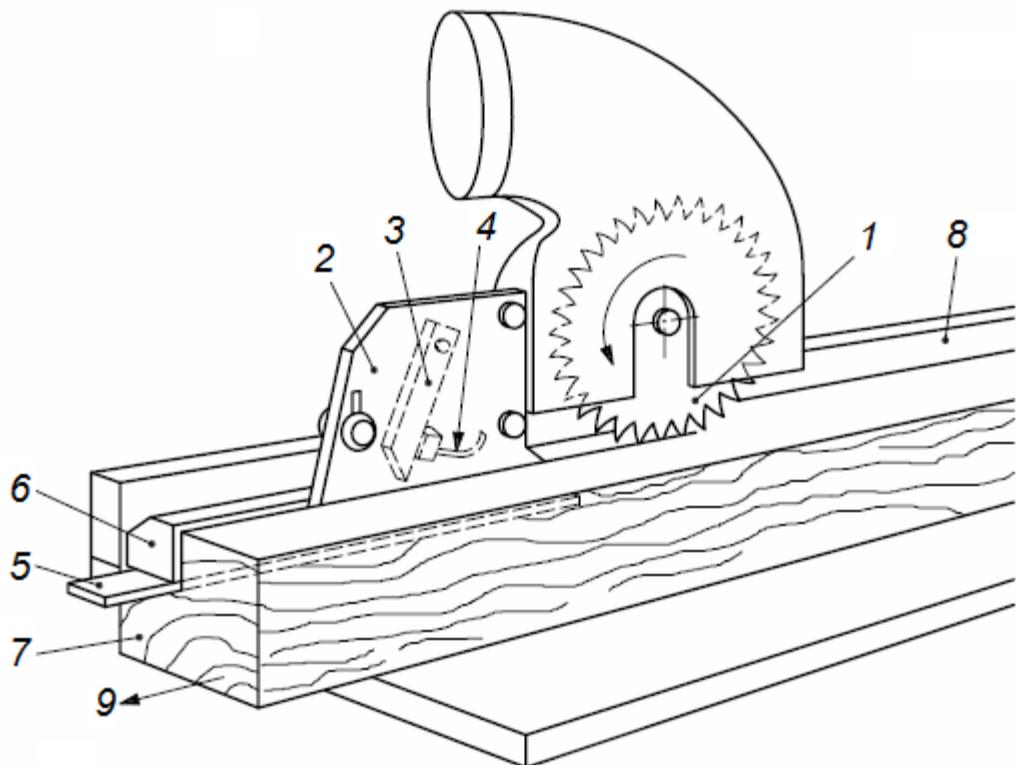

1 — дисковая пила для выборки штапика; 2 — отделитель штапика от заготовки; 3 — противооткатный палец; 4 — прижимное устройство; 5 — направляющий канал (паз) для выбираемого штапика; 6 — выбираемый штапик; 7 — заготовка; 8 — ограждение; 9 — направление подачи

Рисунок 13 – Пример пильного узла для выборки штапика

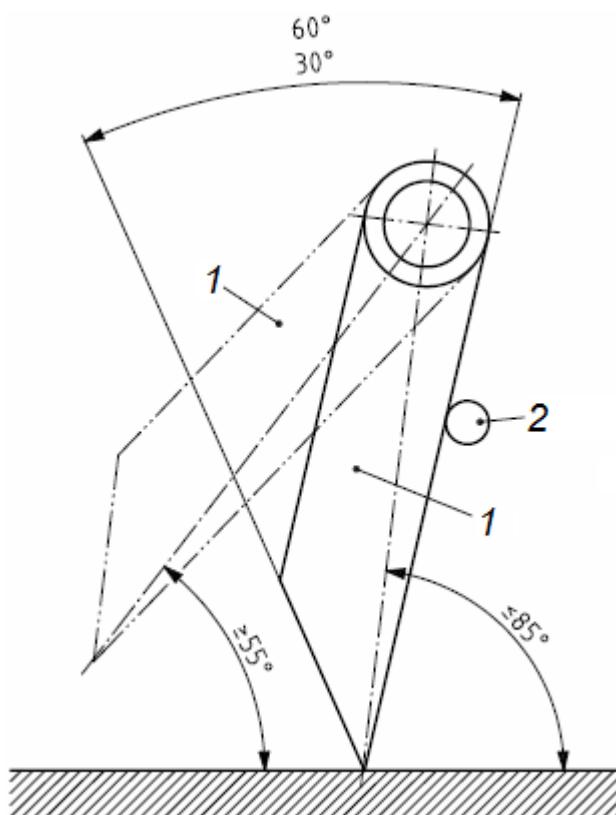

1 — противоосколочный палец; 2 — механический концевой упор

Рисунок 14 — Пример противооткатного пальца

Контроль: путем проверки соответствующих чертежей, измерений, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.10 Опоры и направляющие для заготовок

ISO 19085-1:2021, 5.10, заменен следующим текстом, разделенным на дополнительные конкретные подпункты.

5.10.1 Стол станка

5.10.1.1 Общие положения

Стол станка не должен наклоняться.

С обеих сторон стола должны быть предусмотрены отверстия для крепления к столу станка удлинительного стола [см. рисунок 1 а), позиция 20].


Размеры стола должны зависеть от диаметра отверстия в столе и соответствовать таблице 2 (см. рисунки 15 и 16).

Таблица 2 – Размеры стола и колец стола

Размеры в миллиметрах

		Диаметр отверстия стола D	
		<190	>190
Размеры стола	b_1	>600	~1000
	b_2	$250 < b_2 \leq b_1/2$	$450 < b_2 \leq b_1/2$
	b_3^a	250...550	
Диапазоны диаметров отверстий стола	d_1	65...75	65...75
	d_2	105...115	105...115
	d_3	145...160	145...160
	d_4	–	200...225

^a Размер b_3 измеряется от оси оправки до переднего края неподвижного стола или, если это предусмотрено, до переднего края встроенного раздвижного стола, расположенного на том же уровне, что и неподвижный стол.

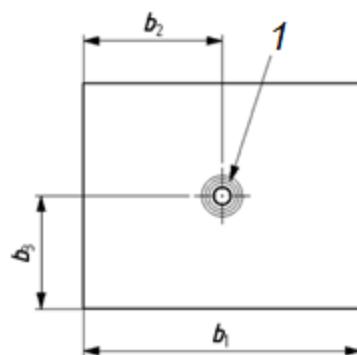

1 – отверстие стола; b_1 – общая ширина стола;

b_2 – ширина стола с левой стороны; b_3 – глубина стола с передней стороны


Рисунок 15 — Размеры стола

Контроль: путем проверки соответствующих чертежей, измерений и осмотра станка.

5.10.1.2 Защита пространства между столом и оправкой

Пространство между столом и оправкой должно быть защищено либо кольцами

стола, либо регулируемой вставкой стола. Если стол оснащен комплектом колец стола для диаметра отверстия стола $D \leq 300$ мм, их внутренние диаметры должны соответствовать указанным в таблице 2 (см. рисунок 16).

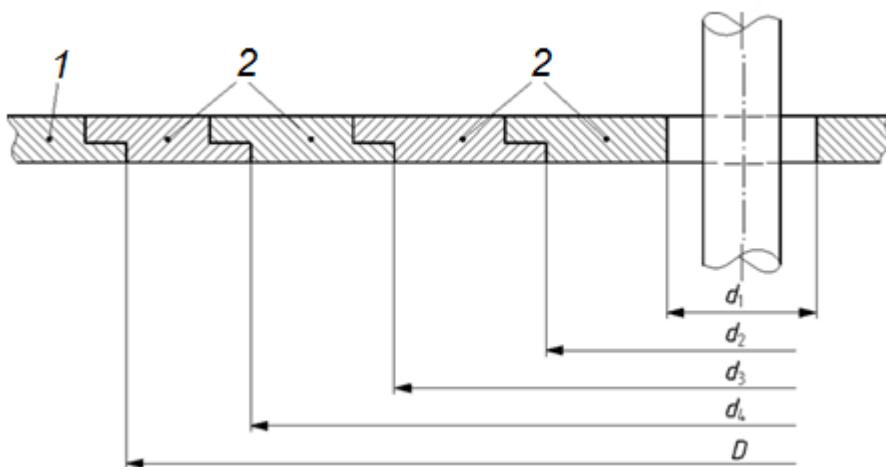

1 – стол; 2 – кольца стола; внутренние диаметры колец стола от d_1 до d_4 ;

D – диаметр отверстия в столе

Рисунок 16 – Кольца стола

Для отверстий стола диаметром более 300 мм должно быть предусмотрено пятое кольцо стола.

Если стол оснащен регулируемой вставкой (см. рисунок 17), должны выполняться следующие требования.

а) сторона регулируемой вставки стола, расположенная ближе к инструменту, должна быть изготовлена из легко обрабатываемого материала, например из легкого сплава, толщиной не менее 5 мм;


б) обращенная к инструменту внутренняя сторона регулируемой вставки стола должна иметь профиль, позволяющий при полном втягивании использовать профилирующий инструмент с наибольшим диаметром + 5 мм, на который рассчитан станок. В выдвинутом положении расстояние между регулируемой вставкой стола и осью оправки должно быть <50 мм.

с) регулировка положения вставки стола по направлению к инструменту с помощью электропривода под предустановленным электронным управлением возможна только при максимально раскрытых направляющих плитах.

SRP/CS, обеспечивающие блокирование механической регулировки вставки стола при предустановленном электронном управлении и максимально открытом положении ограждающих плит должны иметь $PL_r = b$.

д) секция регулируемой вставки стола, которая выступает над передним краем стола, когда вставка находится в самом широком открытом положении, должна быть изготовлена из мягкого материала, такого как резина, с твердостью от 60 до 70 по Шору-А

Для механизированной регулировки вставки стола применяется 4.14.

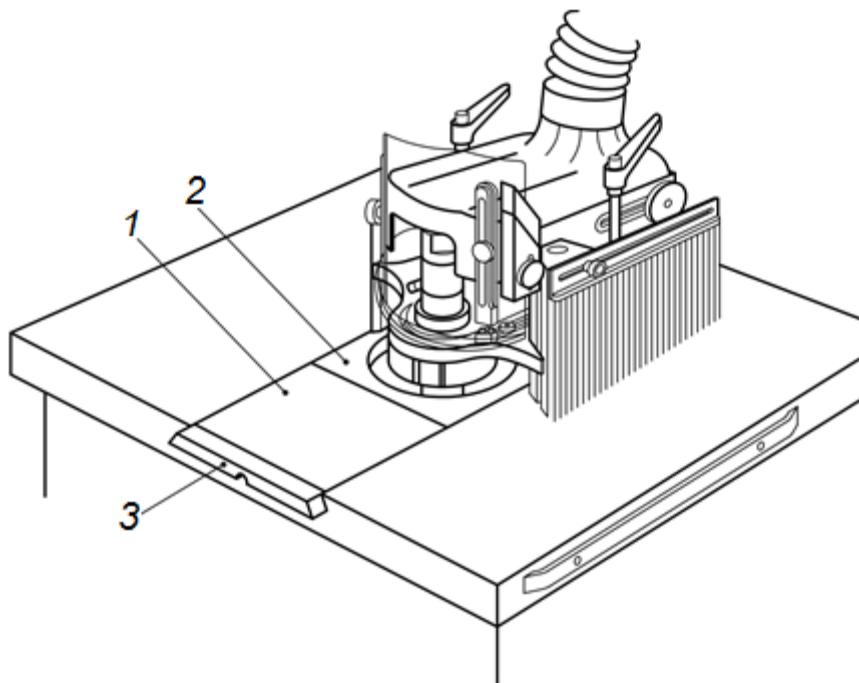

1 – регулируемая вставка стола; 2 – легко обрабатываемая часть вставки стола; 3 – мягкая материальная часть вставки стола

Рисунок 17 – Пример регулируемой вставки стола

Контроль: путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка, измерения и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.10.2 Направляющая для прямолинейной обработки заготовок

5.10.2.1 Общие положения

Для вертикальной устойчивости заготовки станок должен быть оснащен двумя (передней и задней) направляющими плитами, которые должны:

а) иметь минимальную высоту:

- 1) 120 мм для диаметров отверстий стола ≤ 190 мм, и
- 2) 150 мм для диаметров отверстий стола > 190 мм, и

б) иметь минимальную длину для каждой плиты:

- 1) 300 мм для диаметров отверстий стола ≤ 190 мм, и
- 2) 450 мм для диаметров отверстий стола > 190 мм.

Другие направляющие устройства для заготовки описаны в 5.6.2.1.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и измерений.

5.10.2.2 Регулировка ограждения

Ограждение в сборе должно крепиться к столу и регулироваться с учетом диаметра инструмента и положения оправки.

При поперечной регулировке направления подачи направляющие плиты должны оставаться неотделимыми от их опор.

Поперечная регулировка направляющих плит должна позволять свести к минимуму размеры любого отверстия для доступа к инструменту. Направляющие плиты должны быть либо оснащены устройством для обеспечения непрерывности между ними, либо должны быть оборудованы фиксирующими устройствами, которые позволяют устанавливать такое устройство (например, фальшпанель).

Должен быть предусмотрен контроль точной регулировки поперечного перемещения одного из ограждений относительно другого.

При перемещении с помощью соответствующего органа управления подвижная ограждающая плита должна оставаться параллельной неподвижной ограждающей плите и должен быть описан способ ее перенастройки [см. 7.3.2 I)].

Часть ограждающей плиты, к которой может контактировать инструмент, должна быть изготовлена из легкого сплава, пластика, древесины или материала на основе древесины.

Все регулировки, за исключением настройки и регулировки устройства для обеспечения непрерывности между направляющими плитами, должны выполняться без использования инструмента.

Там, где предусмотрена механизированная регулировка ограждения, должны выполняться требования 4.14.

Устройства для точной регулировки поперечного перемещения и для всех механических регулировок должны быть самоблокирующими.

Контроль: Путем проверки соответствующих чертежей, принципиальных схем, измерений, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

5.10.3 Направляющая для криволинейной обработки заготовок

5.10.3.1 Должно быть предусмотрено направляющее устройство, пригодное для криволинейной обработки заготовок (см. рисунок 18). Это должно быть либо направляющее устройство (кольцевая направляющая), либо устройство ввода, которое позволяет использовать кольцевую направляющую (наружное кольцо шарикоподшипника).


5.10.3.2 Направляющая стойка должна отвечать следующим требованиям:

- а) ее форма или регулировка должны обеспечивать постепенное внедрение инструмента в заготовку;
- б) она должна поддерживать и направлять заготовку во время обработки;
- с) она должна иметь точку касания, в которой четко измеряется глубина реза;

- d) она должна пройти испытание на жесткость в соответствии с приложением Н (см. Н.3.2);
- е) диапазон ее регулировки должен учитывать все возможные положения инструмента относительно стола;
- ф) ее параллельность столу должна находиться в пределах 0,5 мм на длине 100 мм после регулировки.

5.10.3.3 Вводное устройство должно удовлетворять следующим требованиям:

- а) оно должно обеспечивать плавную подачу заготовки к инструменту;
- б) если станок имеет два направления вращения шпинделья, оно должно быть спроектировано таким образом, чтобы допускать его использование в зависимости от выбранного направления вращения шпинделья; и
- с) в тех случаях, когда защитное опорное устройство сконструировано так, что обеспечивается фиксация направляющего установочного приспособления, и вводное устройство также может быть прикреплено к опорному устройству, оно должно иметь возможность выдвигаться из положения, оставаясь при этом за одно целое с неподвижным направляющим устройством заготовки, чтобы обеспечить возможность использования направляющего установочного приспособления.

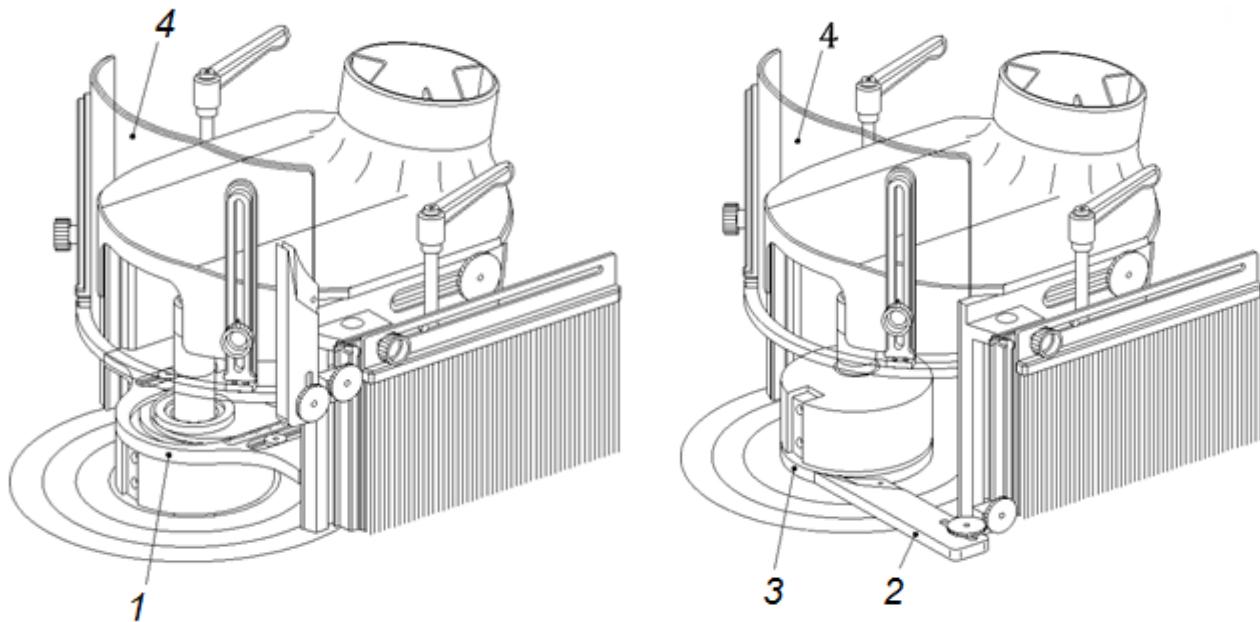

1 – полукруглая направляющая; 2 – вводное устройство для крепления заготовки с шаблоном; 3 – копирное кольцо (наружное кольцо шарикоподшипника);
4 – перемещаемое ограждение (щиток защиты рук)

Рисунок 18 — Примеры криволинейных направляющих устройств

5.10.3.4 Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, измерений, осмотра станка и проведения испытания согласно приложению Н и соответствующих функциональных испытаний станка.

5.11 Защитные устройства

Подпункт, относящийся к данному документу.

Должны быть предусмотрены толкатель и ручка толкателя.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей и осмотра станка.

6 Требования безопасности и меры по защите от других опасностей

6.1 Пожар

ISO 19085-1:2021, 6.1, применяется со следующими дополнениями.

Во избежание искр, вызванных контактом инструментов со вставкой стола, применяются 4.14 и 5.10.1.2, с направляющими плитами – 5.10.2.2 и с прижимной защитной накладкой – 5.6.2.1.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

6.2 Шум

6.2.1 Снижение шума на стадии проектирования

Применяется ISO 19085-1:2021, 6.2.1.

6.2.2 Измерение уровня шума и заявление шумовой характеристики

ISO 19085-1:2021, 6.2.2, применяется со следующими дополнениями.

В приложении F указана методика испытания станков на шум.

Приложение F применяется для испытания на шум и заявления шумовой характеристики вертикальных фрезерных станков с нижним расположением шпинделя.

6.3 Выброс стружки и пыли

ISO 19085-1:2021, 6.3, применяется со следующими дополнениями.

Ограждающие системы для прямолинейной обработки, для нарезания шипов, для криволинейной обработки и пильного узла для выборки штапика должны иметь выпускное отверстие для удаления пыли.

Выпуск для удаления пыли должен быть предусмотрен под столом для станков с диаметром отверстия в столе более 190 мм. Если станок имеет два направления вращения шпинделя, системы удаления стружки и пылеулавливания должны быть спроектированы так, чтобы они имели одинаковую эффективность независимо от направления вращения.

Надлежащее удаление стружки и пыли может быть получено при рекомендуемых общих расходах воздуха, указанных в таблице 3.

Таблица 3 – Соотношение между диаметром отверстия стола и общим расходом воздуха

Диаметр отверстия стола, мм	Минимальный расход воздуха, $\text{м}^3\text{ч}^{-1}$
≤190	800
>190	1100

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

6.4 Электричество

ISO 19085-1:2021, 6.4, применяется со следующими дополнениями.

Требование, относящееся к устройствам защиты от токов утечки, изложенное в МЭК 60204-1:2016, 15.1, последний абзац, не применяется к цепи, питающей розетку, предназначенную для подключения съемного блока подачи (см. также 7.2.2).

6.5 Эргономика и управляемость

ISO 19085-1:2021, 6.5, применяется со следующими дополнениями.

Высота опоры заготовки должна быть между 850 мм и 950 мм над уровнем пола.

Ручки, рычаги и защелки или механические устройства должны быть доступны из положения оператора и не должны располагаться на задней стороне станка.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей, осмотра станка и проведения соответствующих функциональных испытаний станка.

6.6 Освещение

ISO 19085-1:2021, 6.6, не применяется.

6.7 Пневматика

Применяется ISO 19085-1:2021, 6.7.

6.8 Гидравлика

ISO 19085-1:2021, 6.8, не применяется.

6.9 Электромагнитная совместимость

Применяется ISO 19085-1:2021, 6.9.

6.10 Лазер

ISO 19085-1:2021, 6.10, не применяется.

6.11 Статическое электричество

Применяется ISO 19085-1:2021, 6.11.

6.12 Ошибки установки инструмента

Применяется ISO 19085-1:2021, 6.12.

6.13 Отключение энергоснабжения

Применяется ISO 19085-1:2021, 6.13.

6.14 Техническое обслуживание

Применяется ISO 19085-1:2021, 6.14.

6.15 Возможные, но несущественные опасности

Применяются ISO 19085-1:2021, 6.15.

7 Информация для использования

7.1 Предупреждающие устройства

ISO 19085-1:2021, 7.1, применяется со следующим дополнением.

При выборе направления вращения по часовой стрелке видимое сигнальное устройство должно информировать об этом оператора станка.

7.2 Маркировка

7.2.1 Общие положения

Применяется ISO 19085-1:2021, 7.2.1.

7.2.2 Дополнительная маркировка

ISO 19085-1:2021, 7.2.2, применяется со следующими дополнениями.

Максимальный диаметр дисковой пилы и направление вращения должны быть обозначены, если станок оснащен пильным блоком для выборки штапика.

Должна быть предусмотрена предупреждающая табличка для закрытия откидной крышки (см. 5.6.2.2) перед запуском шпинделя.

Этикетка рядом с розеткой для подключения съемного блока подачи, если таковой имеется, поясняющая, что эта розетка должна использоваться только для этой цели.

Контроль осуществляется путем проверки соответствующих чертежей и осмотра станка.

7.3 Руководство по эксплуатации

7.3.1 Общие положения

Применяется ISO 19085-1:2021, 7.3.1.

7.3.2 Дополнительная информация

ISO 19085-1:2021, 7.3.2, применяется со следующими дополнениями.

При необходимости в руководстве по эксплуатации должна быть представлена следующая дополнительная информация:

а) разумно предсказуемое неправильное использование включает в себя, например, подачу небольших заготовок без предохранительного приспособления, установку пильного полотна на оправке вместо фрезерных инструментов и подачу заготовок в том же направлении, что и запущенный инструмент (попутное фрезерование);

б) для снижения тяжести травм и снижения скорости отдачи должны использоваться только инструменты, предназначенные для станков с ручной подачей,

соответствующие EN 847-1:2017 и EN 847-2:2017 с маркировкой MAN; допускается без ограничений применять фрезы, установленные на хвостовике, с диаметром режущей окружности менее 16 мм;

с) инструкции по использованию всех дополнительных средств безопасности и дополнительного оборудования, которое может быть установлено;

д) информация о соотношении между характеристиками инструмента, заготовки и станка и соответствующих скоростях вращения шпинделя;

е) для станков, снабженных устройством для перемещения (например, колесами и соответствующими опорами), информация о том, как должна осуществляться транспортировка и как поддерживать устойчивость станка до и во время обработки;

ф) информация о том, что операторы должны быть обучены использованию, регулировке и эксплуатации станка, включая правильное использование, инструкции по подключению съемного блока подачи и позициям, которые должен занимать оператор. Это включает, в частности,

1) для обучения:

- i) принципы настройки и эксплуатации станка, включая правильное использование и регулировку удерживающих и направляющих устройств, ограждений и выбора инструмента,
- ii) безопасное обращение с заготовкой при обработке,
- iii) правильное использование и регулировка предохранительных устройств, таких как фиксаторы, шаблоны, удлинительные столы и концевые упоры, и
- iv) использование средств индивидуальной защиты органов слуха и зрения;

2) перед настройкой станка

- i) убедитесь, что используемые инструменты острые, выбраны, обслуживаются и отрегулированы в соответствии с инструкцией производителя инструмента,
- ii) используйте кольца стола или вставку стола, чтобы свести к минимуму зазор между столом и оправкой,
- iii) по возможности используйте специальное оборудование для настройки, например датчики,
- iv) соблюдать осторожность при работе с инструментами,
- v) убедитесь, что при использовании съемного блока подачи он вставлен в гнездо, предусмотренное для этой цели на станке, и
- vi) прежде чем приступать к регулировке, позаботьтесь о возможном столкновении инструмента с другими частями станка;

3) для направления заготовки используйте

- i) ограждения,
 - ii) фальшпанели, где это возможно, для минимизации зазора между инструментом и направляющими плитами,
 - iii) нажимной блок или нажимную палочку для ручной подачи или, где это возможно, съемный блок механической подачи, и
 - iv) роликовые или выдвижные столы для поддержки длинных заготовок;
- 4) перед механической обработкой:
- i) установите оснастку на станок таким образом, чтобы она подавала заготовку к инструменту против направления вращения шпинделя,
 - ii) убедитесь, что выбранная скорость вращения шпинделя соответствует используемому инструменту,
 - iii) выберите и отрегулируйте защитные приспособления, в частности, закройте откидную крышку (см. 5.6.2.2) и отрегулируйте прижимные накладки, и
 - iv) из-за большого разнообразия работ, которые могут быть выполнены на вертикальных фрезерных станках с нижним расположением шпинделя, один тип ограждения не может считаться эффективным для всех условий. Каждая операция должна рассматриваться отдельно, и из приведенного ниже списка следует выбрать наилучшую практическую возможную защиту. Тип инструмента, проекция режущей кромки и высота, на которой установлен инструмент, будут определять минимальный размер отверстия в столе.
 - a) для предотвращения доступа к инструменту во время прямолинейной обработки необходимо использовать совместно с ограждением либо съемный блок подачи, либо прижимные защитные накладки и стола, оснащенные специальными башмаками в зависимости от размеров заготовки;
 - b) для предотвращения доступа к инструменту во время прерванной прямолинейной обработки необходимо использовать, совместно с ограждением, стол и прижимные защитные накладки, снабженные специальными башмаками в зависимости от размеров заготовки;
 - c) для предотвращения отдачи необходимо использовать обратно-фронтальные упоры, закрепленные на ограждении, на столе или на удлинительном столе;
 - d) если заготовка недостаточно велика для безопасного и надежного удержания рукой, рекомендуется использовать зажимное

приспособление (кондуктор);

- e) при работе с криволинейными поверхностями, в дополнение к направляющему устройству (вводному приспособлению) и в сочетании с регулируемым ограждением (щитком для защиты рук), полезен шаблон для предотвращения доступа к инструменту;
- f) при резании со скосом, помимо использования ограждения и съемного блока подачи или прижимных накладок, важно обеспечить надежную фиксацию заготовки с помощью специального зажима или регулируемого наклонного ограждения, чтобы предотвратить доступ к инструменту;
- g) для безопасной подачи заготовки вдоль инструмента во время нарезания шипов необходимо использовать скользящий стол и кожух, предоставленные производителем.
- g) информация о том, что скорость резания должна быть выбрана между 40 м/с и 70 м/с для снижения риска отдачи;
- h) меры предосторожности при опускании инструмента под стол во избежание контакта инструмента с любой неподвижной частью станка;
- i) информация о том, что для станков, оборудованных регулируемой вставкой стола, оператор должен позаботиться о возможных опасностях раздавливания/разреза между заготовкой и выступающей частью табличной вставки, когда заготовка подается съемным блоком подачи;
- j) информация о том, что для станков, оборудованных системой быстрой смены инструмента/оправки, усилие втягивания их зажимной системы должно периодически проверяться квалифицированным персоналом, уполномоченным изготовителем;
- k) информация о том, что при использовании системы быстрой смены инструмента должны использоваться только держатели инструмента, соответствующие EN 847-3:2013;
- l) информация о том, как повторно выровнять направляющие плиты (см. 5.10.2.2).

Контроль осуществляется путем проверки руководства по эксплуатации и соответствующих чертежей.

Приложение А

(справочное)

Перечень существенных опасностей

ISO 19085-1:2021, приложение А, заменяется следующим текстом.

В таблице А.1 перечислены все существенные опасности, опасные ситуации и события (см. ISO 12100:2010), которые, согласно оценки риска, являются существенными для фрезерных вертикальных станков с нижним расположением шпинделей которые требуют принятия мер для устранения или снижения рисков.

Таблица А.1 – Перечень существенных опасностей

№	Опасности, опасные ситуации и опасные события	ISO 12100:2010	Подраздел данного документа
1	Механические опасности, связанные с а) частями станков или заготовками из-за 1) формы станка; 2) относительного расположения; 3) массы и устойчивости (потенциальная энергия элементов, которые могут перемещаться под действием силы тяжести); 4) массы и скорости (кинетическая энергия элементов, находящихся в контролируемом или неконтролируемом движении); 5) механической прочности; б) накопления энергии внутри станка за счет газов под давлением;	6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3	5.3, 5.6, 5.10, 6.15, 7.2 4.2, 5.6, 6.5, 7.2 4.9 4.8, 5.4, 5.6, 5.10 5.9
1.1	Опасность раздавливания		4.14, 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 6.13
1.2	Опасность пореза		4.14, 5.4, 5.6, 5.10, 6.13
1.3	Опасность разреза или разрыва		4.3, 4.5, 4.8, 5.3, 5.4, 5.6, 6.13
1.4	Опасность наматывания		4.4, 4.5, 5.6, 5.10, 6.13
1.5	Опасность затягивания или захвата		4.3, 4.4, 4.5, 5.4, 5.6, 5.10, 6.13
1.6	Опасность удара		4.11, 5.10
1.9	Опасность выброса или засасывания жидкости и воздуха высокого давления		5.9, 6.13
2	Электрические опасности		
2.1	Контакт персонала с работающими под напряжением частями станков (прямой контакт)	6.2.9, 6.3.5.4	6.4, 6.13
2.2	Контакт персонала с работающими неисправными частями станков (непрямой контакт)	6.2.9	6.4, 6.13
2.4	Электростатические явления	6.2.9	6.11

Продолжение таблицы А.1

№	Опасности, опасные ситуации и опасные события	ISO 12100:2010	Подраздел данного документа
4	Опасности, создаваемые шумом, и связанными с этим последствия:		
4.1	Потеря слуха (глухота), другие физиологические расстройства (потеря равновесия, потеря сознания)	6.2.2.2, 6.3	6.2, 7.1, 7.3
4.2	Несчастные случаи из-за нарушения речевой связи, акустических сигналов		
7	Опасности, связанные с материалами и веществами (и их компонентами), обрабатываемыми или используемыми в оборудовании:		
7.1	Опасность контакта с вредными веществами или вдыхания вредных жидкостей и пыли	6.2.3, 6.2.4	6.3, 7.3
7.2	Пожар	6.2.4	6.1
8	Опасности, связанные с пренебрежением эргономическими принципами при разработке оборудования		
8.1	Неудобные позы или чрезмерные усилия	6.2.7, 6.2.8, 6.2.11.12, 6.3.5.5, 6.3.5.6	4.2, 6.5
8.2	Анатомия кисти-предплечья или стопы-голени	6.2.8.3	6.5
8.4	Местное освещение	6.2.8.6	7.3
8.5	Психическая перегрузка и недогрузка, стресс	6.2.8.5	7.3
8.6	Человеческая ошибка, поведение человека	6.2.8, 6.2.11.8, 6.2.11.10, 6.3.5.2, 6.4	7.3
8.7	Проектирование, размещение или идентификация ручных органов управления	6.2.8 f), 6.2.11.8	4.2
8.8	Проектирование или расположение средств отображения информации	6.2.8, 6.4.2	4.2
9	Сочетание опасностей	6.3.2.1	4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.6, 6.13, 6.14
10	Неожиданный пуск, неожиданное переполнение/превышение скорости (или любая подобная неисправность), причинами которых являются:		
10.1	Отказ/нарушение работы системы управления	6.2.11, 6.3.5.4	4.1, 4.14, 6.13
10.2	Восстановление энергоснабжения после перерыва	6.2.11.4	4.8, 6.7
10.3	Внешние воздействия на электрооборудование	6.2.11.11	4.1, 6.9
10.4	Другие внешние воздействия (гравитация)	6.2.12.2	5.10
10.5	Ошибки в программном обеспечении	6.2.11.7	4.1, 4.14
10.6	Ошибки, допущенные оператором (из-за несоответствия станков характеристикам и способностям человека; см. 8.6)	6.2.8, 6.2.11.8, 6.2.11.10, 6.3.5.2, 6.4	4.2, 6.5, 7.3
11	Невозможность остановки станка в случае необходимости	6.2.11.1, 6.2.11.3, 6.3.5.2	4.4, 4.5, 6.13
12	Отклонения скорости вращения инструментов	6.2.2.2, 6.3.3	4.7
13	Отказ источника питания	6.2.11.1, 6.2.11.4	4.8
14	Отказ цепи управления	6.2.11, 6.3.5.4	4.1
15	Ошибки установки	6.2.7, 6.4.5	6.12
16	Разрушение во время работы	6.2.3	5.2, 5.9
17	Падающие или выбрасываемые предметы или жидкости	6.2.3, 6.2.10	4.8, 7.3
18	Потеря устойчивости/опрокидывание станка	6.3.2.6	5.1

Приложение В
(справочное)

Требуемые уровни эффективности защиты безопасности

ISO 19085-1:2021, приложение В заменено следующим текстом.

В таблице В.1 приведена краткая информация о требуемых уровнях эффективности защиты (PL_r) функций безопасности.

Однако полные требования приведены в пунктах 4 и 5.

Таблица В.1 — Функции безопасности и требуемые уровни эффективности их защиты (PL_r)

Область	Функция безопасности		PL _r	Подраздел в ISO 19085-1	Пункт в данном документе
Пуск	1	Предотвращение неожиданного пуска	c		4.3.1
	2	Блокировка пуска с защитными устройствами	c		4.3.1
	3	Управление пуском для начала вращения по часовой стрелке	b		4.7.5
Останов	4	Нормальный останов (функция торможения исключена)	c	4.4.2	
	5	Аварийный останов (функция торможения исключена)	c	4.4.4	
Торможение инструмента	6	Включение тормоза	c	4.5	
	7	Электрическая тормозная система (за исключением PDS/SR)	b	4.5	
	8	Безопасный останов системы силового привода (SS1 of PDS/SR)	c	4.5	
	9	Блокировка отпускания тормоза	c	5.4.3	
Скорость шпинделя	10	Индикация скорости (положение ремня)	b	4.7.1	
	11	Выбор скорости	c	4.7.2	
	12	Мониторинг скорости	c	4.7.3	
	13	Блокировка защитной системы с системой контроля скорости при нарезке шипов	c		4.7.4
	14	Выбор направления вращения	b		4.7.5
Управление	15	Контроль скорости движения частей станка (кроме инструмента)	b	4.11	
	16	Задержка по времени	c	4.12	
Движение по осям	17	Управление запуском приводимых в движение осей и регулировок	c		4.14
	18	Ограничение одновременных перемещений при контроле	b		4.14
	19	Блокировка регулировки наклона оправки при остановке привода шпинделя	c		4.14
	20	Отключение питания с задержкой по времени	c		4.14
	21	Блокировка регулировки наклона вала с условием остановки привода шпинделя	b		5.10.1.2
Система быстрой смены инструмента/оправки	22	Блокировка высвобождения инструмента/оправки с приводом шпинделя	c		5.3.6
Защита	23	Блокировка перемещаемых ограждений	c	5.5.2.2	
	24	Управление удержанием до пуска	b/c	5.5.3	

**Приложение С
(обязательное)
Испытание на устойчивость**

Применяют ISO 19085-1:2021, приложение С.

Приложение D
(обязательное)
Испытание на торможение

Применяют ISO 19085-1:2021, приложение D.

Приложение Е
(обязательное)
Испытание ограждений на удар

Применяют ISO 19085-1:2021, приложение Е.

Приложение F

(обязательное)

Определение уровня звукового излучения на рабочих местах

F.1 Общие сведения

Применяют ISO 19085-1:2021, F.1.

F.2 Определение уровня звука излучения на рабочих местах

F.2.1 Основные стандарты и методика измерений

Применяют ISO 19085-1:2021, F.2.1.

F.2.2 Интервал времени измерения

ISO 19085-1:2021, F.2.2, заменен следующими положениями.

Интервал времени измерений должен составлять 30 с, включая три реза.

F.2.3 Расположение микрофонов на рабочих местах

Применяют ISO 19085-1:2021, F.2.3 со следующими дополнениями.

Микрофон должен быть расположен следующим образом:

- на высоте 1,6 м над уровнем пола;
- на расстоянии 0,25 м справа от оси шпинделья, глядя с позиции оператора;
- над прямым рабочим ограждением.

Для безопасности оператора, выполняющего испытание, микрофон должен быть установлен с задней стороны прямого рабочего ограждения, например, на штативе.

F.2.4 Погрешность измерений

Применяют ISO 19085-1:2021, F.2.4.

F.3 Определение А-взвешенного уровня звуковой мощности

F.3.1 Основные стандарты и методика измерений

Применяют ISO 19085-1:2021, F.3.1.

F.3.2 Определение уровня звуковой мощности на очень больших станках

ISO 19085-1:2021, F.3.2 не применяют.

F.3.3 Интервал времени измерений

ISO 19085-1:2021, F.3.3 заменен следующим положением.

Временной интервал измерения должен составлять 30 с, включая три реза.

F.3.4 Погрешность измерений

Применяют ISO 19085-1:2021, F.3.4.

F.4 Условия монтажа

Применяют ISO 19085-1:2021, F.4.

F.5 Условия эксплуатации

F.5.1 Работа во время измерений

Применяют ISO 19085-1:2021, F.5.1 со следующими дополнениями.

Условия эксплуатации вертикальных фрезерных станков с нижним расположением шпинделя приведены в таблице F.1.

Для удобства и безопасности проведения испытания рекомендуется использовать предохранительное приспособление.

Таблица F.1 — Условия эксплуатации вертикальных фрезерных станков с нижним расположением шпинделя

Параметр	Значение	Выполнено или отклонено
Настройка оборудования		
проекция инструмента над столом	45 мм	
ограждения установлены на глубину резания	2 мм	
частота вращения шпинделя	максимально близко к 6000 мин ⁻¹	
(ручная) скорость подачи заготовки	6 м/мин...8 м/мин	
Инструмент		
Фреза насадная (алюминий или сталь) с прямыми ножами		
диаметр окружности резания	125 мм	
ширина инструмента	50 мм	
количество ножей	2	
Заготовка		
материал	древесина хвойных пород (см. F.5.2.3)	
толщина заготовки	40 мм	
длина заготовки	550 мм	
ширина заготовки	100 мм, обработанные до конечной ширины не менее 50 мм	

F.5.2 Испытательный материал**F.5.2.1 Древесно-стружечная плита (ДСП)**

ISO 19085-1:2021, F.5.2.1 не применяют.

F.5.2.2 ДСП с покрытием

ISO 19085-1:2021, F.5.2.2 не применяют.

F.5.2.3 Хвойная древесина

Применяют ISO 19085-1:2021, F.5.2.3.

F.5.2.4 Лиственная древесина

ISO 19085-1:2021, F.5.2.4 не применяют.

F.5.3 Стандартизованные инструменты

ISO 19085-1:2021, F.5.3, не применяют.

F.6 Информация, подлежащая регистрации

Применяют ISO 19085-1:2021, F.6.

F.7 Информация, подлежащая сообщению

Применяют ISO 19085-1:2021, F.7.

F.8 Заявление шумовой характеристики и проверка значений уровня шума

F.8.1 Общие сведения и содержание

Применяют ISO 19085-1:2021, F.8.1.

F.8.2 Пример заявления шумовой характеристики

Применяют ISO 19085-1:2021, F.8.2.

Приложение G

(справочное)


**Определение максимальных скоростей вращения
шпинделя для цельных оправок**

Приложение, относящееся к данному документу.

Максимальная безопасная скорость вращения шпинделя зависит от (см. рисунок

G.1):

- a) диаметра оправки,
- b) допустимой длины оправки,
- c) ширина обработки и
- d) диаметра режущего инструмента.

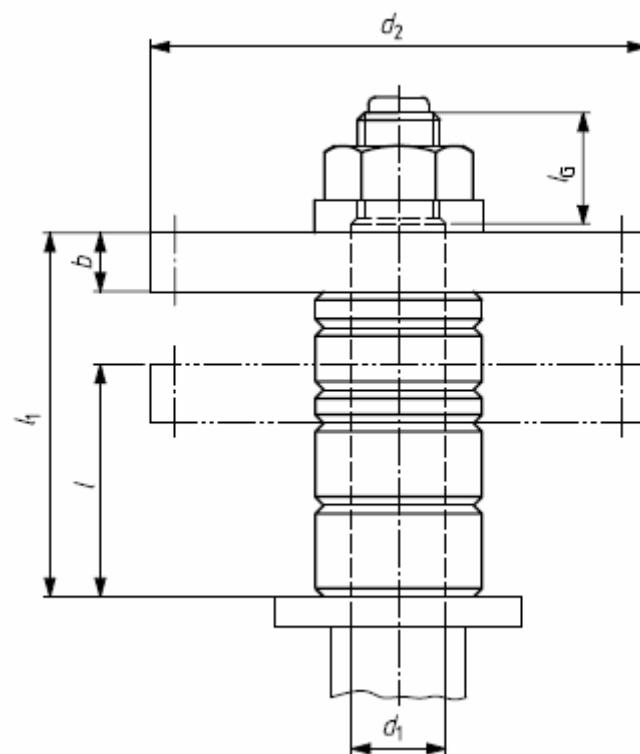

d_1 – диаметр оправки; d_2 – диаметр режущего инструмента; b – ширина обработки; l – расстояние от заплечика оправки до верхней поверхности инструмента; l_1 – максимальная полезная длина оправки; l_G – длина резьбы

Рисунок G.1 – Иллюстрация размеров оправки

Приведенные ниже таблицы можно использовать для определения максимальной частоты вращения шпинделя n_{\max} для различных диаметров резания инструмента d_2 с учетом значений b и d_1 , при $l = l_1$ и корпусах инструмента, изготовленных из стали.

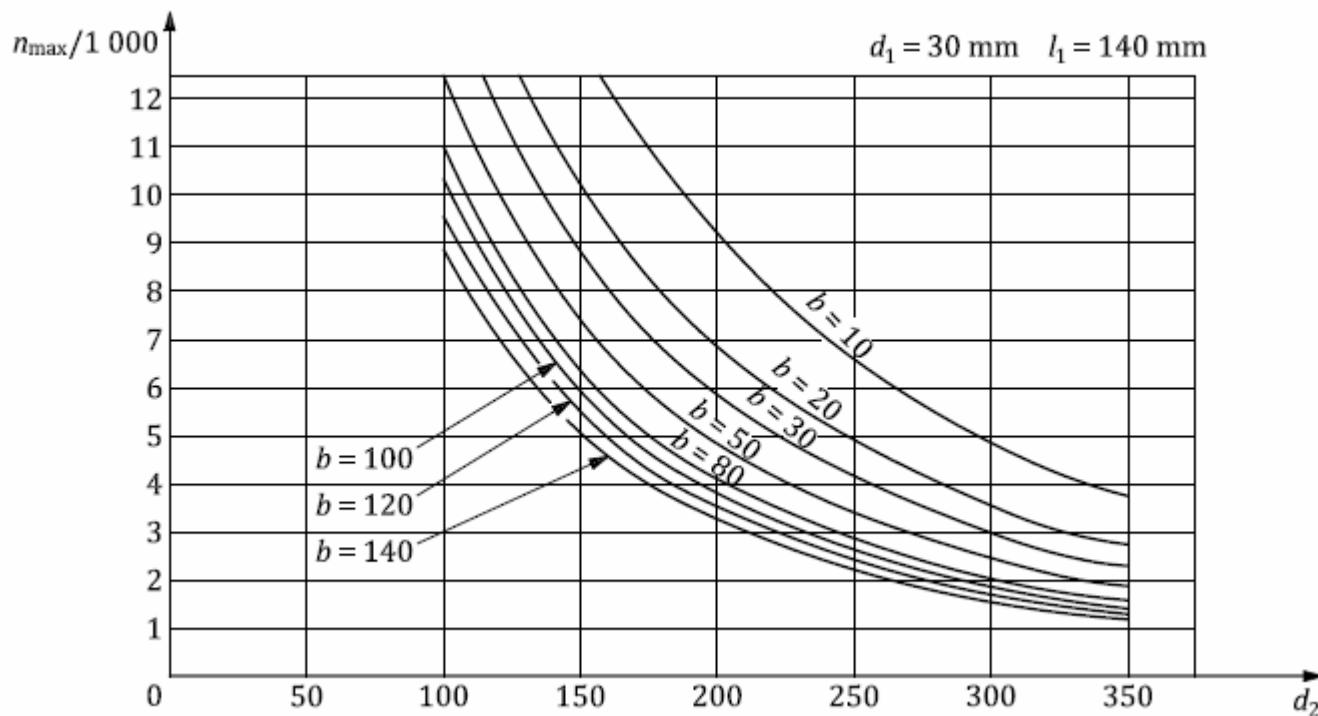


Рисунок G.2 – График скоростей вращения для оправок диаметром $d_1=30 \text{ mm}$ и полезной длиной $l_1=140 \text{ mm}$.

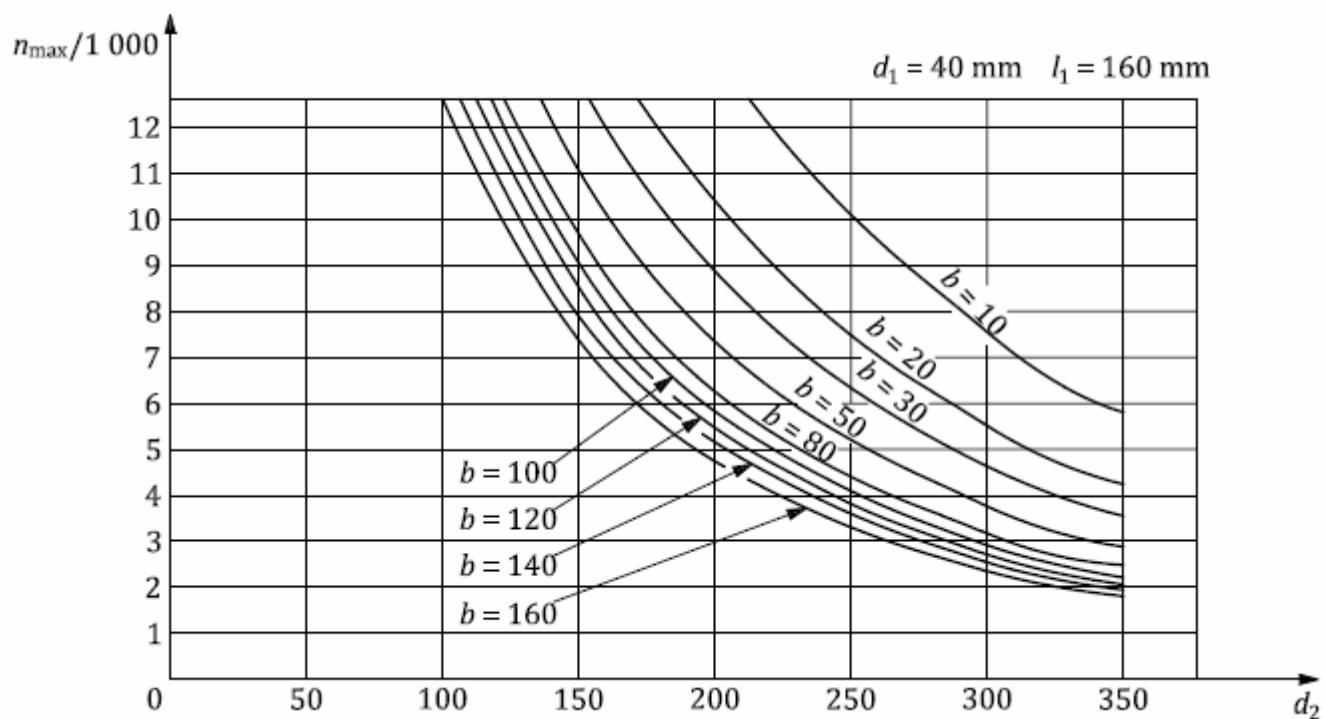


Рисунок G.3 – График скоростей вращения для оправок диаметром $d_1=40 \text{ mm}$ и полезной длиной $l_1=160 \text{ mm}$

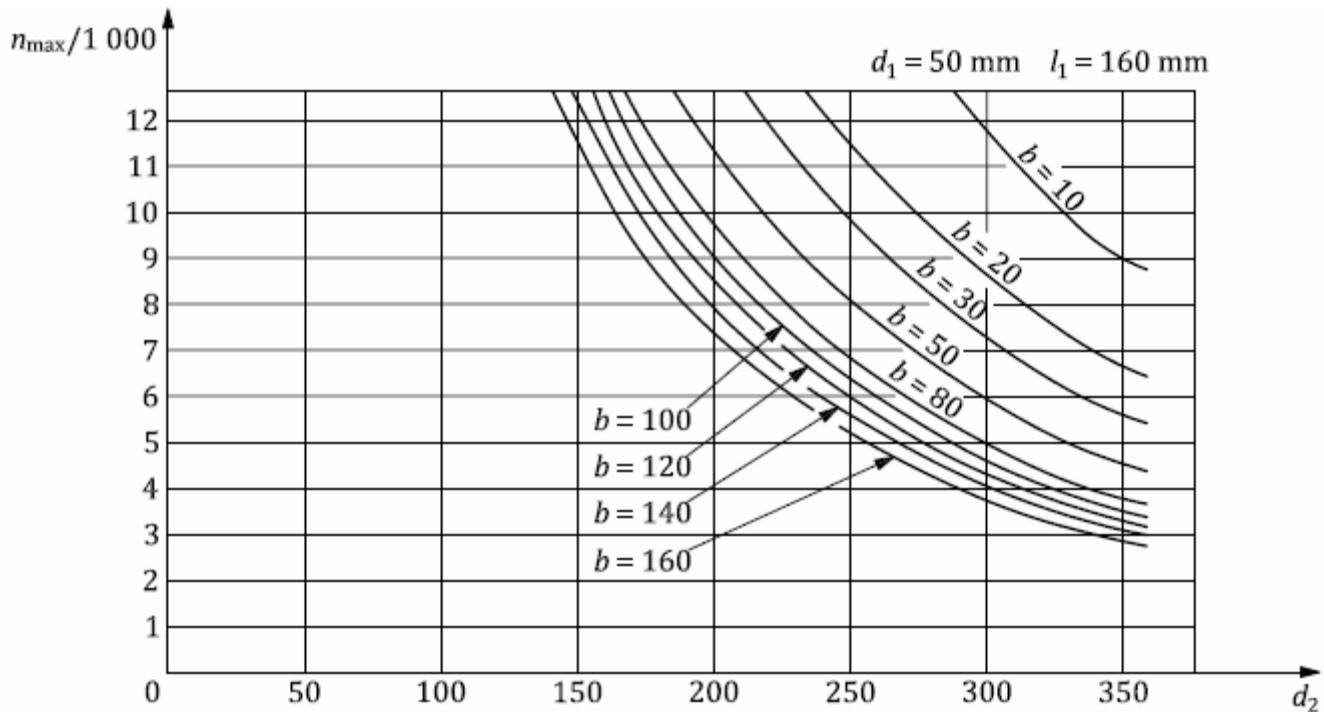


Рисунок G.4 – График скоростей вращения для оправок диаметром $d_1=50$ мм и полезной длиной $l_1=160$ мм

Если диаметр оправки d отличается от указанных в Таблице 1 или используются другие материалы инструмента, максимальную скорость шпинделя n_{\max} можно рассчитать с помощью следующих формул.

Примечание – $\Theta_0, \Theta_1, \Theta_2, \Theta_3, \Theta_4, N, B$ и l_B – это отдельные соотношения, используемые для упрощения расчетов.

$$n_{\max} = \frac{\theta_4}{\sqrt{2}} \times 10^3 \text{ об мин}^{-1} \quad (\text{G.1})$$

где

$$\theta_4 = \frac{\theta_0}{\sqrt{\left(\frac{\theta_0}{\theta_3}\right)^2 + 1}} \quad (\text{G.2})$$

$$\theta_3 = \frac{\theta_1 \times \theta_2}{d_2} \text{ об мин}^{-1} \quad (\text{G.3})$$

$$\theta_0 = 44,0073 \left[\frac{d_1}{(l_1 + l_G)^2} \right] 10^3 \quad (\text{G.4})$$

$$\theta_1 = K \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2}} \times 10^3 \quad (\text{G.5})$$

$$\theta_2 = \left[\frac{N^2 b}{d_2} \left(\frac{l_B}{d_2} \right)^3 \right]^{-0,5} \quad (\text{G.6})$$

$$N = \left[(1 + B) + \sqrt{(1 + B)^2 - B} \right]^{0,5} \quad (G.7)$$

$$B = 3 \frac{K_0}{(d_2)^2} \left(\frac{l_B}{d_2} \right)^{-2} \quad (G.8)$$

$$\frac{K_0}{(d_2)^2} = \frac{3}{16} \left[\frac{4}{9} \left(\frac{b}{d_2} \right)^2 + \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 + 1 \right] \quad (G.9)$$

$$\frac{l_B}{d_2} = \left[\left(\frac{l}{b} - 0,5 \right) + \frac{1}{\left[\left(\frac{l}{b} \right) - 0,5 \right] 12} \right] \frac{b}{d_2} \quad (G.10)$$

Инструмент, материал корпуса: Сталь $K = 30,6618$
Легкий сплав $K = 52,2819$

Приложение Н

(обязательное)

Проверка жесткости прижимных накладок, перемещаемых ограждений и полукруглых направляющих

Приложение к настоящему документу.

Н.1 Измерительное оборудование

Для проведения испытаний, описанных в настоящем приложении, требуется следующее измерительное оборудование:


- весы пружинные с максимальной нагрузкой 500 Н и точностью 1 % от номинального значения;
- индикатор часового типа с максимальным ходом измерительного стержня 50 мм и точностью 0,1 мм.

Н.2 Прижимные накладки

Н.2.1 Прижимная защитная накладка

На рисунках Н.1–Н.3 показаны точки приложения и направления сил F_1 , F_2 , F_3 , F_4 и F_5 , которые должны быть приложены к испытываемой прижимной площадке ограждения вместе с положением точки измерения.

Размеры в миллиметрах

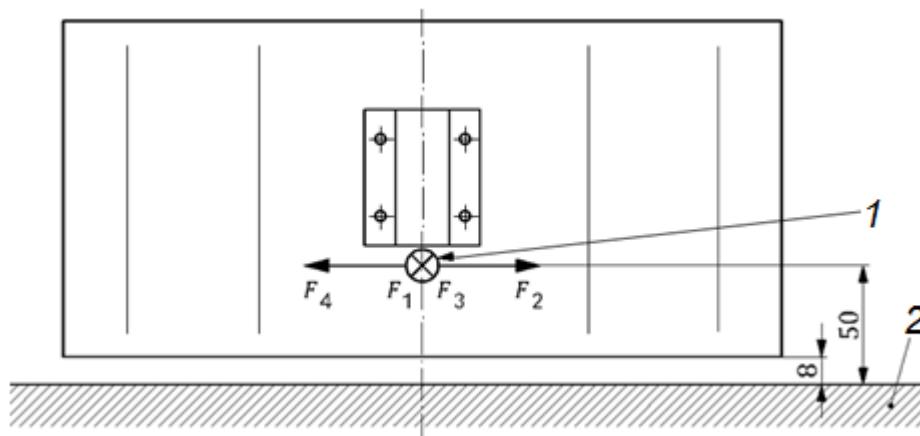


1 – точка измерения и приложения силы; 2 – стол станка;

F_1 – F_4 , усилия, прилагаемые при испытании


Рисунок Н.1 – Точки измерения прогиба прижимной защитной накладки и направлений приложения испытательных усилий – Вид сбоку*

* Ошибка оригинала. Должно быть «Вид спереди».

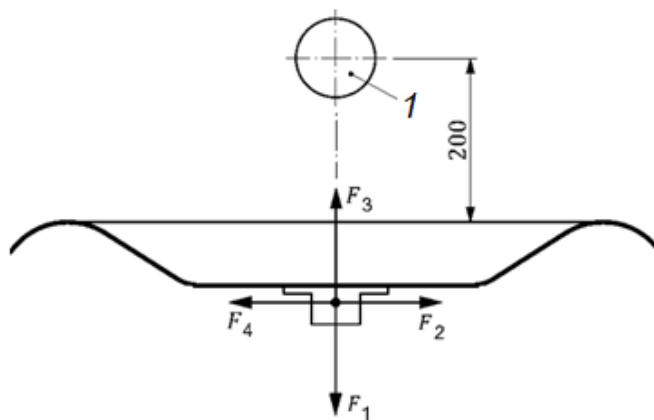

1 – оправка; F_1 – F_4 , усилия, прикладываемые при испытании

Рисунок Н.2 — Точки измерения прогиба прижимной защитной накладки и направления приложения испытательных сил — Вид сверху

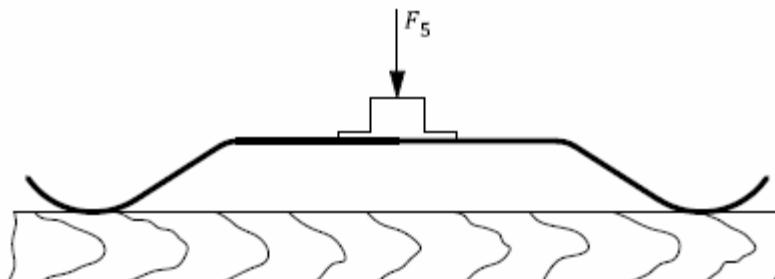


F_5 – усилие, прилагаемое при испытании

Рисунок Н.3 — Направление приложения испытательной силы F к прижимной защитной накладке для измерения прогиба — Вид сверху

H.2.2 Накладка прижима к столу

На рисунках Н.4 и Н.5 показаны точки приложения и направления сил F_6 и F_7 , которые должны быть приложены к испытываемой накладке прижима к столу, вместе с положением точек измерения.


Размеры в миллиметрах

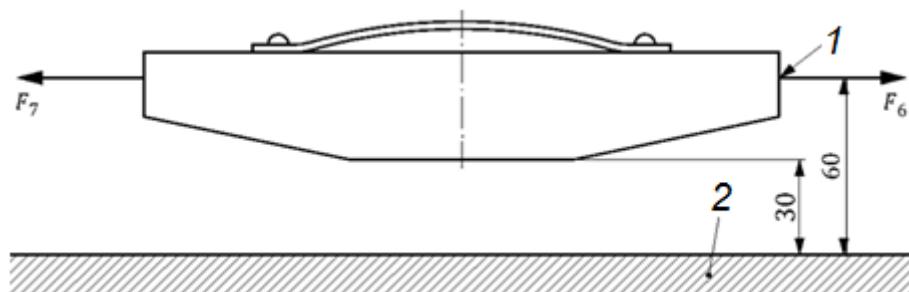

1 – точка приложения измеряемой силы; 2 – стол станка;
 F_6 , F_7 – усилия, прилагаемые при испытании

Рисунок Н.4 – Точки измерения прогиба накладки прижима к столу и направления приложения испытательных сил - Вид сбоку*

* Ошибка оригинала. Должно быть «Вид спереди».

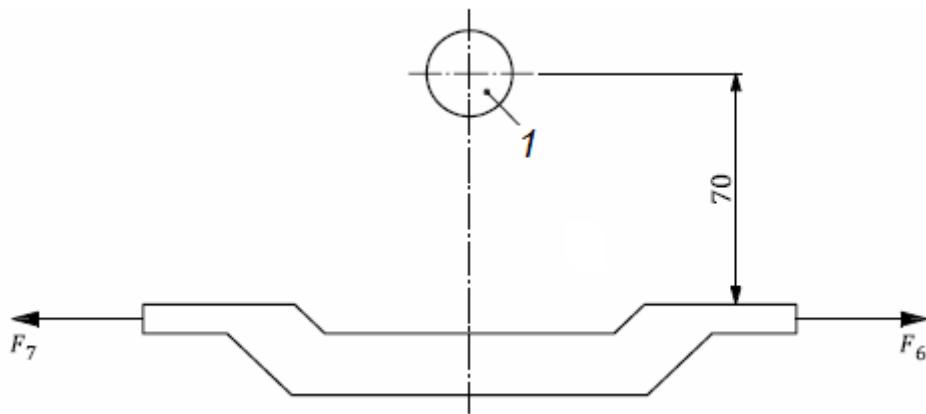

1 – оправка; F_6 , F_7 – усилия, прикладываемые при испытании

Рисунок Н.5 – Точки измерения прогиба накладки прижима к столу и направления приложения испытательных сил - Вид сверху

Н.2.3 Испытания и требования к испытаниям

Независимо от диаметра оправки испытательная сила 100 Н, приложенная в любом направлении (от F_1 до F_7), как описано в Н.2.1 и Н.2.2, не должна приводить к прогибу, превышающему значения, указанные в таблице Н.1.

Таблица Н.1 – Максимально допустимые прогибы ограждений и накладок прижима к столу

Направление силы (по 100 Н)	Максимально допустимый прогиб, мм
F_1 , F_3	7
F_2 , F_4	12
F_5	5
F_6 , F_7	7

Н.2.4 Условия измерения

Прижимные накладки должны быть установлены в соответствии с инструкциями изготовителя и при условиях, указанных в Н.2.1 и Н.2.2. Свободный ход, вызванный изменением направления силы, должен быть исключен.


Н.3 Перемещаемое ограждение (защита рук) и полукруглая направляющая

Н.3.1 Перемещаемое ограждение

На рисунке Н.6 показаны точки приложения и направление сил F_8 , F_9 , F_{10} и F_{11} , которые должны быть приложены к испытуемому перемещаемому ограждению, а также положение точки измерения.

Сила F_{11} прикладывается к перемещаемому ограждению в направлении оси оправки.

Испытание должно проводиться в том положении защитного устройства, при котором смещение будет наибольшим.

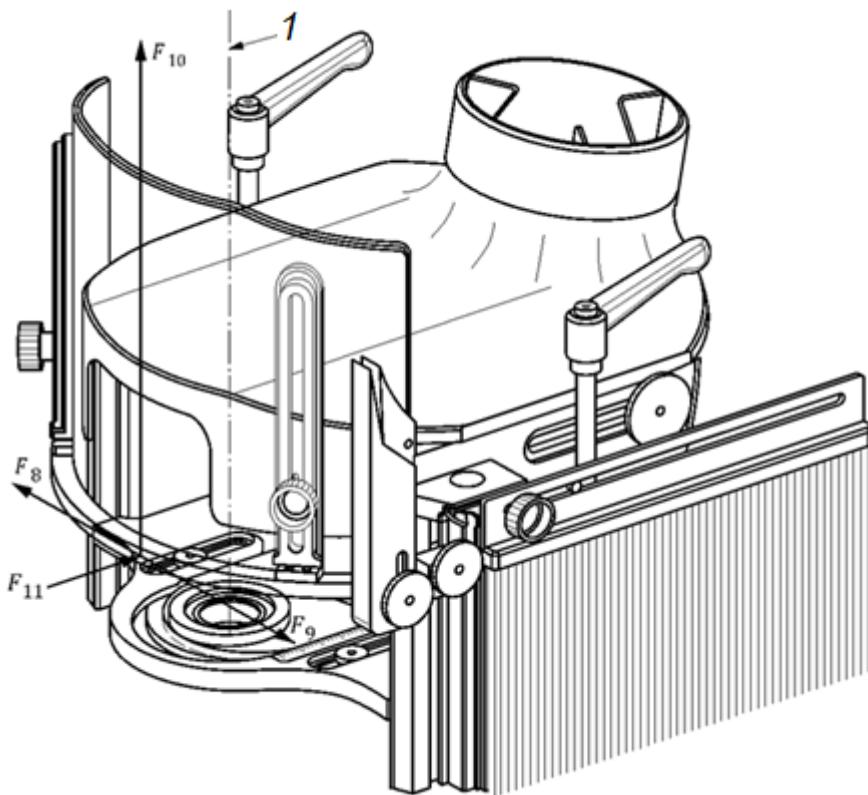

1 – ось оправки; F_8 – F_{11} , усилия, прилагаемые при испытании

Рисунок Н.6 – Точки измерения прогиба перемещаемого ограждения
и направления приложения испытательных сил

Таблица Н.2 – Перемещаемое ограждение – Максимально допустимые отклонения

Направление силы	Усилие F , Н	Максимально допустимое отклонение (включая зазор), мм
F_8	50	3
F_9	50	3
F_{10}	50	6
F_{11}	50	3 ^a


^a 6 мм при $F_{11} = 100$ Н

Н.3.2 Полукруглая направляющая

На рисунке Н.7 показаны точка приложения и направления сил F_{12} , F_{13} , F_{14} и F_{15} , которые должны быть приложены к испытываемой полукруглой направляющей, а также положение точки измерения.

К направляющему люнету приложена сила F_{15} по направлению к оси вала.

Испытание должно проводиться в том положении защитного оборудования, при котором смещение является наибольшим.

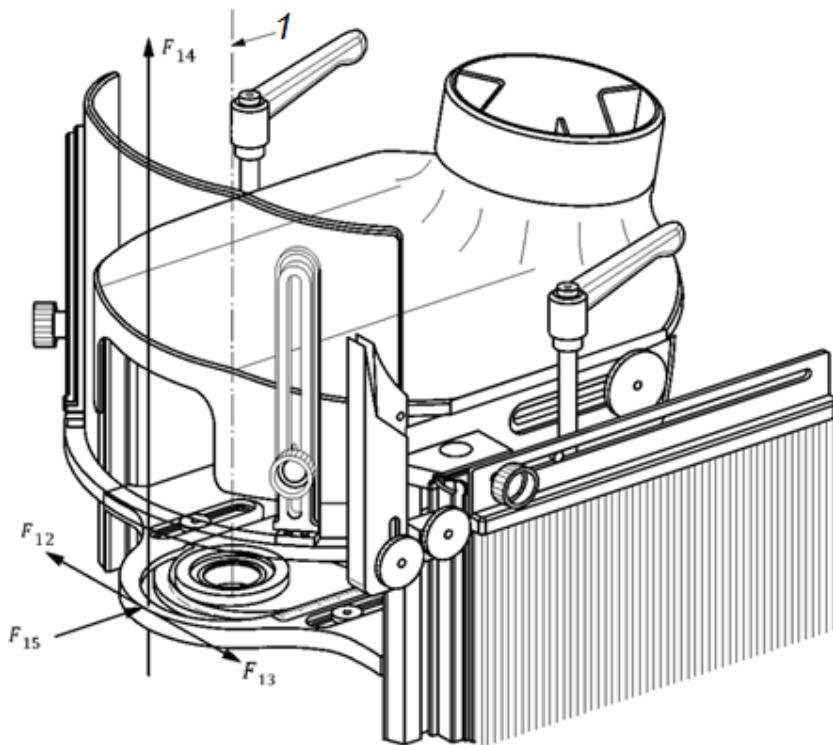

1 – ось оправки; F_{12} – F_{15} – усилия, прилагаемые при испытании

Рисунок Н.7 — Точка измерения устойчивого прогиба и направления приложения испытательных сил

Таблица Н.3 – Полукруглая направляющая - Максимально допустимые отклонения

Направление силы	Усилие F , Н	Максимально допустимое отклонение (включая зазор), мм
F_{12}	100	2
F_{13}	100	2
F_{14}	100	7
F_{15}	100	0,5

Н.3.3 Испытание

При приложении сил согласно Н.2.1 и Н.2.2, не должны происходить смещений, превышающие значения, указанные в таблице Н.2 и таблице Н.3, независимо от диаметра оправки.

Не должно быть постоянной деформации перемещаемого защитного ограждения или полукруглой направляющей после испытания. Перемещаемое защитное ограждение и полукруглая направляющая не должны вращаться вокруг какой-либо горизонтальной оси.

Н.3.4 Условия измерения

Перемещаемое защитное ограждение и направляющие опоры должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и условиями, указанными в Н.2.1 и Н.2.2.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных, европейских
стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного, европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO 12100:2010	IDT	ГОСТ ISO 12100—2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска»
ISO 13857:2019	—	*, 1)
ISO 19085-1:2021	IDT	ГОСТ ISO 19085-1—2023 «Оборудование деревообрабатывающее. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
EN 847-1:2017	—	*, 2)
EN 847-2:2017	—	*, 3)
EN 847-3:2013	—	*

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия
рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного,
европейского стандарта.

Примечание – В таблице использовано следующее условное обозначение степени
соответствия стандартов:
- IDT — идентичные стандарты.

¹⁾ Действует ГОСТ ISO 13857—2012 «Безопасность машин. Безопасные расстояния для
предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону».

²⁾ В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 54489—2011 «Пилы дисковые для
бревнопильных станков и автоматических линий. Общие технические условия», ГОСТ Р 53927—2010
«Фрезы насадные сборные с корпусами из легких сплавов с механическим креплением сменных
режущих пластин для обработки древесины и композиционных древесных материалов. Общие
технические условия», ГОСТ Р 54490—2011 «Пилы дисковые, оснащенные пластинами из
сверхтвердых материалов, для обработки древесных материалов и пластиков. Общие технические
условия».

³⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53926—2010 «Фрезы концевые с механическим
креплением сменных режущих пластин для обработки древесины и композиционных древесных
материалов. Общие технические условия».

Библиография

- [1] IEC 60204-1:2016¹⁾ Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (Геометрические спецификации изделий (Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования)

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования».

Ключевые слова: оборудование деревообрабатывающее, безопасность, фрезерные станки с нижним расположением шпинделя, опасности, меры защиты

Генеральный директор
Ассоциации «Древмаш»
(info@rosdrevmash.ru,
+7 (965) 373-11-87)

В.В. Горбенко

Начальник отдела нефтегазового,
теплогенерирующего оборудования
и станкостроения Департамента
машиностроения и цифровых технологий
ФГБУ «Институт стандартизации»

И.А. Щипаков

